


## 通信フォーマットエラー(ヘッダ/フッタ)が発生する

入力するプログラムとパラメータ設定がありません。パラメータの設定を行ってください

### 1. 入力するプログラムの形式によりパラメータを切り替えてください

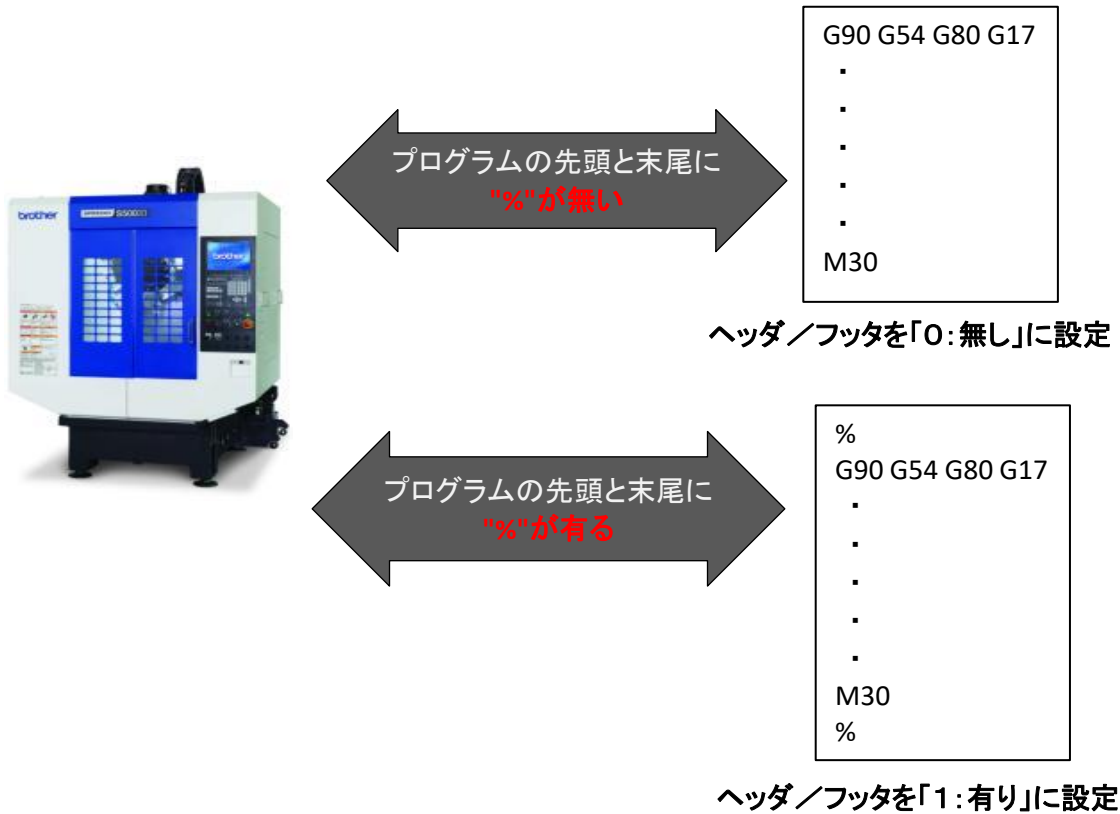

### 【設定画面】 <CNC-C00>

メモリカード		02-e	2002/01/08 23:33:49
リセット(従局) [0:無効 1:有効]			1
データ上書き(従局) [0:しない 1:する]			1
リモート操作 [0:無効 1:有効]			1
従局コマンドアラーム表示 [0:しない 1:する]			1
プログラム一括入力方式 [0:方式1 1:方式2]			0
ファイル名のコメント追加 [0:しない 1:する]			0
コメント入力拡張 [0:しない 1:する]			1
外部出力 出力先			
[0:主局通信出力先 1:メモリカード 2:FTPサーバ]			1
無効データ [0:変換 1:エラー 2:無視]			2
ブロックの終了 [0:CR, LF 1:LF]			0
TVチェック [0:無し 1:奇数 2:偶数]			0
ヘッダ/フッタ [0:無し 1:有り]			0
リーディングゼロサプレス(DPRNT) [0:タイプ1 1:タイプ2]			0
ヘッダ/フッタ <input type="text"/>			
【ヘルプ】			
終了モード	シリアルポート	イーサネット/FTP	メモリカード
			自発通知機能

メモリカードの通信パラメータ (ヘッダ/フッタ)を選択

<CNC-D00>

メモ리카ード 2023/01/25 14:56:15

0001	リセット(従局)	無効	有効
0002	データ上書き(従局)	しない	する
0003	リモート操作	無効	有効
0004	従局コマンドアラーム表示	しない	する
0005	プログラム一括入力方式	方式1	方式2
0006	ファイル名のコメント追加	しない	する
0007	コメント入力拡張	しない	する
0008	外部出力 出力先	0:主局通信出力先	
0301	無効データ	0:変換	
0302	ブロックの終了	CR, LF	LF
0303	TVチェック	0:無し	
0304	ヘッダ/フッタ	無し	有り
0305	リーディングゼロサプレス(DPRNT)	タイプ1	タイプ2

1/1

リセット(従局) | 設定

0:無効 1:有効

終了モード シリアルポート イーサネット/FTP **メモ리카ード** 自発通知機能 セキュリティ

位置 プログラム ATC工具 生産モニタ **データバンク** アラーム 描画 ヘルプ

補足 メモリカードの通信パラメータまでの手順  
<CNC-C00>



① データバンクキーを押す



② F6 (通信パラメータ) キーを押す




③ F3 (メモリカード) キーを押す



④ メモリカードの通信パラメータ画面

<CNC-D00>

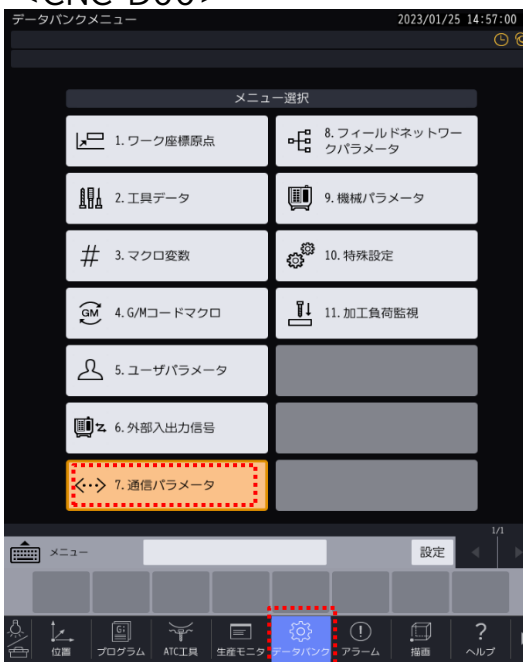

データバンク → 通信パラメータを選択



メモリカードを選択