

対話言語で CTS(センタースルークーラント)を設定



クーラントON/OFFの様に非切削系の工程では用意されていません。このため 工具割り当て画面での設定が必要です。

割り当て画面で切削前補助機能/切削後補助機能へON/OFFの設定をします。

センタースルークーラント ON:494


センタースルークーラント OFF:495

工具の割り当て画面

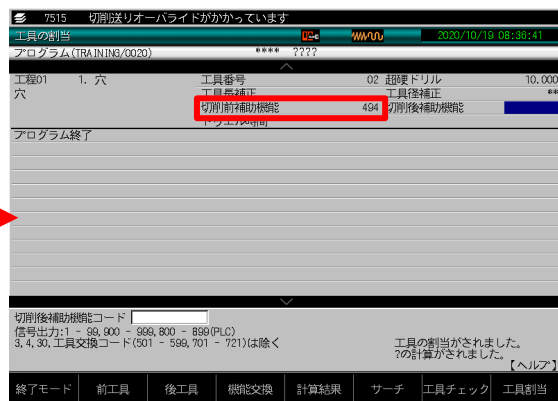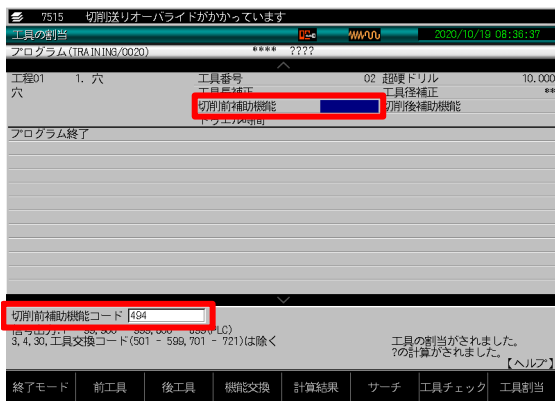

割り当て画面で切削前補助機能へカーソルを合わせ、494(センタースルークーラントON)を入力しEOBキーを押します。

入力した数値はここへ入ります。

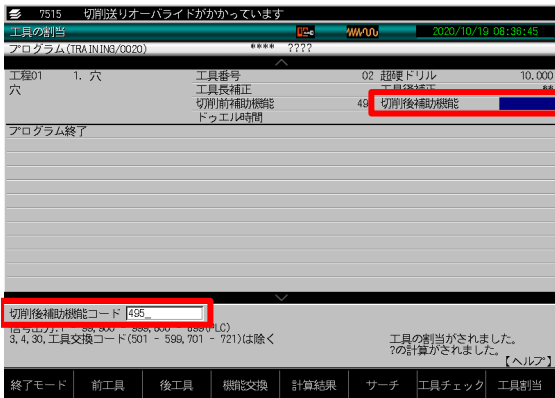

割り当て画面で切削後補助機能へカーソルを合わせ、495(センタースルークーラントOFF)を入力しEOBキーを押します。

CTSを使用する工具すべてに同じ補助機能を設定します。

補足 工具の割り当て画面までの手順




①プログラム編集キーを押す



②F5(運転準備)キーを押す

運転準備メニュー画面

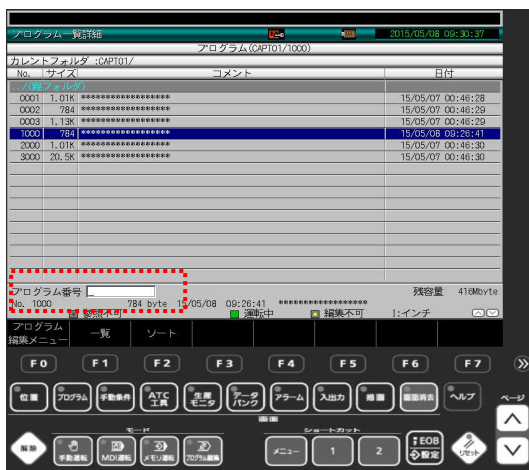

③割当を行うプログラムを選択



④F1(工具の割当)キーを押す



工具の割当画面

カーソルキーでブルーバーを
切削前補助機能
切削後補助機能
に合わせて 数値を入力する