
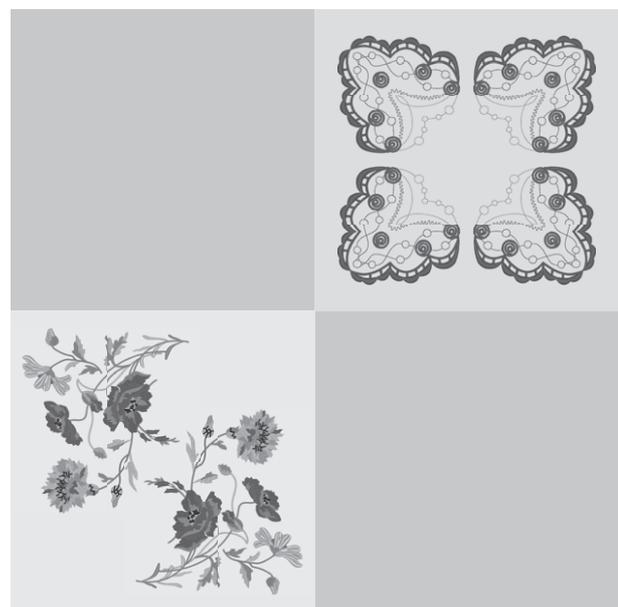
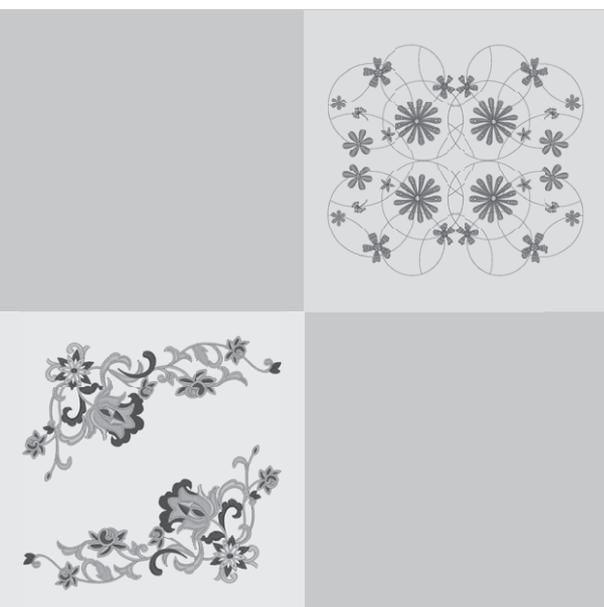


# 升级套件 I 使用说明书

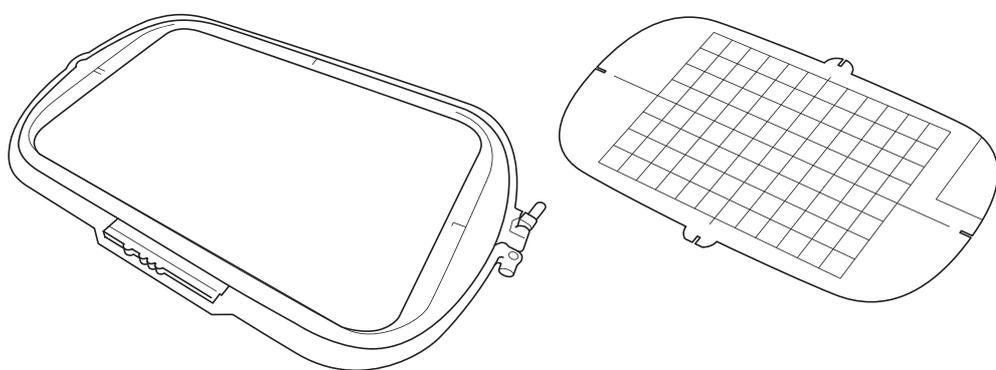

使用本机前，请务必阅读本使用说明书。  
建议您将这些文档就近存放，以便日后参考。

## 使用前须知

按照安装指南中所述的步骤执行升级很重要。之后，可以按照本升级使用说明书使用机器。本说明书中的画面插图可能与机器上实际显示的不同。



### 备注

- 取决于所在国家或地区，本说明书使用的简体中文截图可能不会出现在机器的 LCD 画面中。

## 新功能

- 支持 20 厘米 × 20 厘米（约 8 英寸 × 8 英寸）和 30 厘米 × 20 厘米（约 12 英寸 × 8 英寸）的绣花框。  
激活套件 I 后，最大绣花区域变为 30 厘米 × 20 厘米（约 12 英寸 × 8 英寸），并且错误信息中所指的“超大绣花框”为 30 厘米 × 20 厘米（约 12 英寸 × 8 英寸）绣花框。
- 在绣花编辑模式中输入绣花字符时，可以为多行文本输入换行。
- CD-ROM 中附带了 30 种新的绣花花样。
- 新增了加固优先功能。\*
- 提高了装饰针迹的缝制速度。\*
- 提高了实用针迹和装饰针迹的初始缝制速度。\*

\* 这些功能仅适用于缝制功能。

## 目录


新功能 .....	1
<b>升级套件 I 的新功能 .....</b>	<b>2</b>
选择与花样尺寸匹配的绣花框 .....	2
预览完整花样 .....	2
更改“绣花框显示” .....	3
将换行添加到字符花样 .....	3
<b>版本 2.0 的新增功能（这些功能仅适用于缝制功能） .....</b>	<b>4</b>
新功能 .....	4
使用加固优先 .....	4

# 升级套件 I 的新功能

在激活套件 I 后将新增以下功能。

## 选择与花样尺寸匹配的绣花框

绣花框的指示将作如下更改。

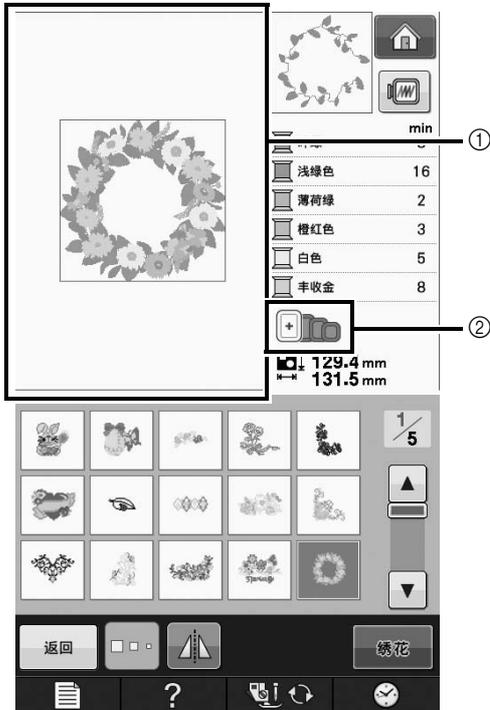

- ① 显示使用超大绣花框绣花时的边界（30 厘米 × 20 厘米（约 12 英寸 × 8 英寸））。
- ② 显示可以使用的绣花框的尺寸。此处所指的绣花框如下所示，顺序从左到右
  - 30 厘米 × 20 厘米（约 12 英寸 × 8 英寸）
  - 18 厘米 × 13 厘米（约 7 英寸 × 5 英寸）
  - 10 厘米 × 10 厘米（约 4 英寸 × 4 英寸）
  - 2 厘米 × 6 厘米（约 1 英寸 × 2-1/2 英寸）

### 备注


- 30 厘米（高）× 18 厘米（宽）（约 12 英寸 × 7 英寸）绣花框将不再显示，但可以照常使用。

## 预览完整花样

选择  预览绣花框内的绣花设计时，将显示新绣花框尺寸。

此处所指的绣花框如下所示。


- ① 30 厘米 × 20 厘米（约 12 英寸 × 8 英寸）
- ② 18 厘米 × 13 厘米（约 7 英寸 × 5 英寸）
- ③ 10 厘米 × 10 厘米（约 4 英寸 × 4 英寸）
- ④ 2 厘米 × 6 厘米（约 1 英寸 × 2-1/2 英寸）

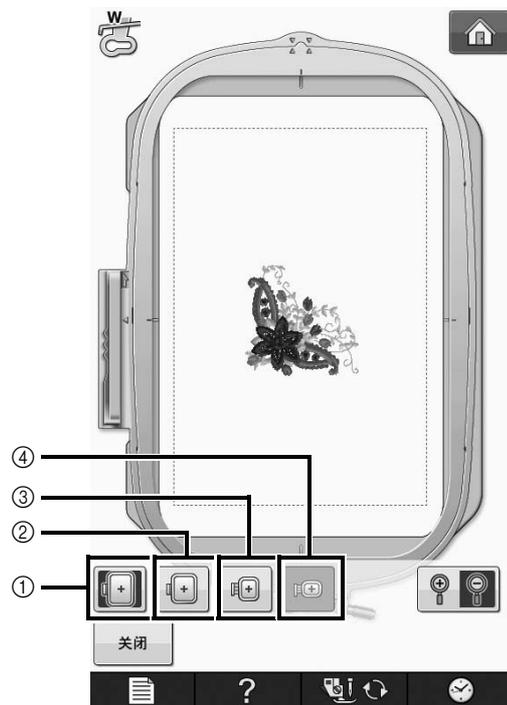

## 更改“绣花框显示”

设置画面中“绣花框显示”的设置将作如下更改。



- 1 按 。
- 2 在“绣花框显示”中，使用   更改绣花框显示模式。

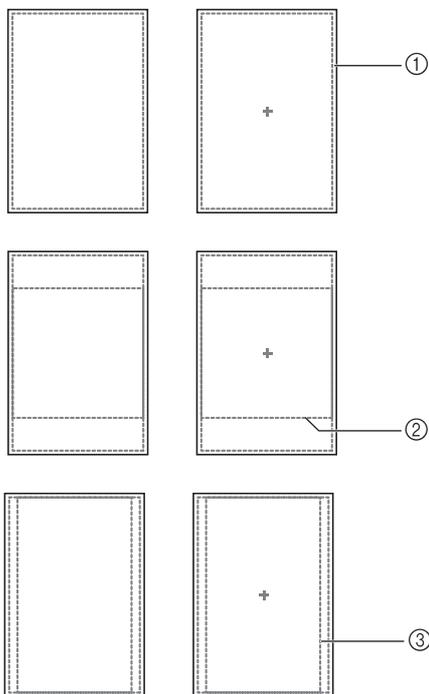

- ① 30 厘米 × 20 厘米 (约 12 英寸 × 8 英寸) 的绣花区域
- ② 20 厘米 × 20 厘米 (约 8 英寸 × 8 英寸) 的绣花区域
- ③ 30 厘米 × 18 厘米 (约 12 英寸 × 7 英寸) 的绣花区域

## 将换行添加到字符花样

在绣花编辑模式中输入文本的第一行后按 ，可添加文本的第二行。

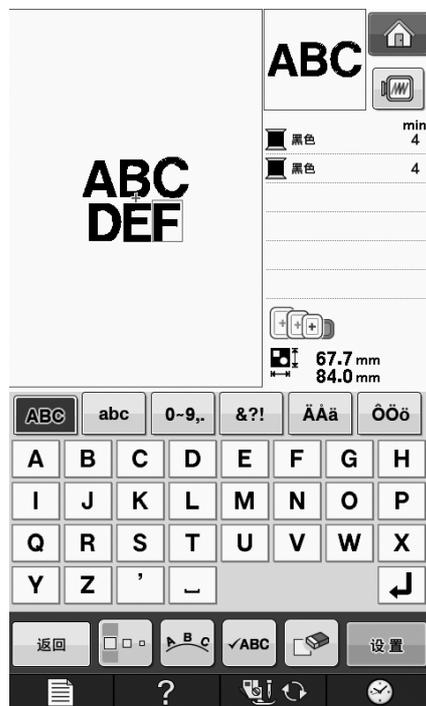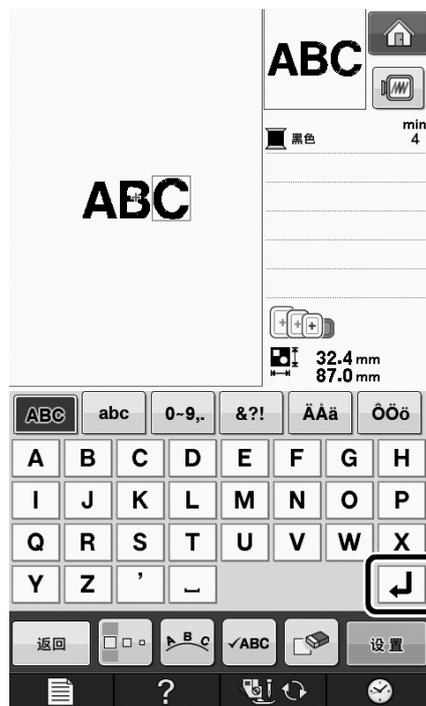

# 版本 2.0 的新增功能（这些功能仅适用于缝制功能）

升级到版本 2.0 后新增了以下功能。（即使尚未激活套件 I 也会添加这些功能。）

## 新功能

- 新增了加固优先功能。
  - 提高了装饰针迹的缝制速度（从 400spm 到 710spm\*）。
  - 提高了实用针迹和装饰针迹的初始缝制速度（从 70spm 到 110spm\*）。
- \* “spm”是一分钟缝制的针迹数。

## 使用加固优先

“加固优先”已添加到设置画面的第 3 页。

如果设置为“ON”，针对按键显示画面顶部带点

“□”的针迹（例如 ）按下“反向针迹”按钮时，将缝制加固针迹。

有关反向/加固针迹的详细信息，请参见机器说明书中的“缝制加固针迹”和“自动加固针迹”。



	“反向针迹”按钮 	“加固针迹”按钮 
实用针迹 +    	按住“反向针迹”按钮时，机器开始缝制针迹并且只缝制反向针迹。*	按住“加固针迹”按钮时，机器开始缝制针迹并且将缝制 3 至 5 个加固针迹。
实用针迹 +    	机器在缝制开始时缝制加固针迹，在缝制结束时缝制反向针迹。*	机器在缝制开始和结束时缝制加固针迹。

- \* 如果设置画面上的“加固优先”设置为“ON”，将缝制加固针迹而不是反向针迹。

