


更新版本 1.2 提供的绣花花样

此文档提供软件更新新增功能的描述。

■ 添加了原始针迹计数恢复功能。

在针迹导航画面中，您可以将针迹计数恢复为应用更改前的位置。

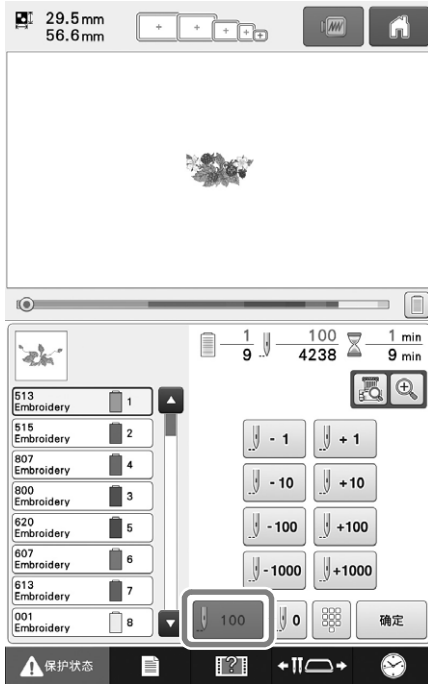

■ “加速” 已添加到设置画面。

这可以指定从初始速度（缝制开始时）直到达到最大缝制速度的加速。



■ 可轻松在绣花花样周围缝制疏缝针迹。（适用于使用扫描框的用户）




备注

· 如果将此简易疏缝针迹操作于两层布料之间的衬垫夹层，绣花花样和疏缝针迹可能会歪斜。有关绗缝的信息，请参见使用说明书附录中的“绣花花样周围的装饰针迹（绗缝功能）”。


1 选择将在周围添加疏缝针迹的花样。

2 在绣花编辑画面中按 。

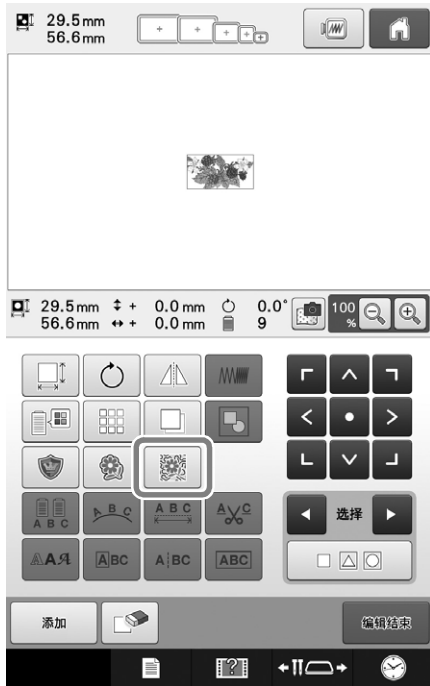

→ 疏缝针迹将自动应用到所选花样周围。
要选择多个花样，请参见使用说明书中的“选择要编辑的花样”。

3 在指定疏缝针迹设置后，按 。

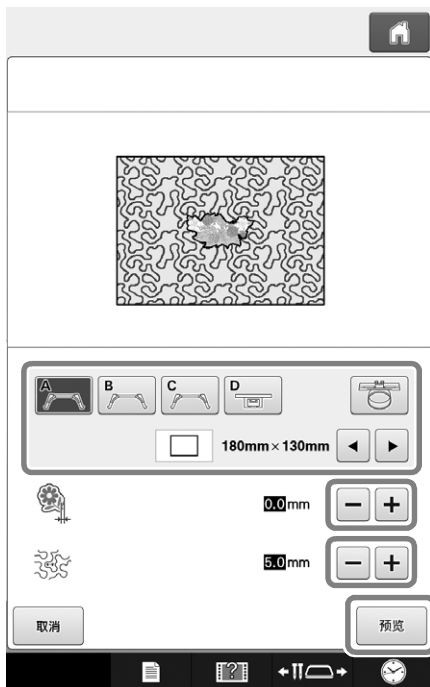

- ① 如果选择了绣花框支架和绣花框大小，疏缝针迹将添加到所选绣花框大小的区域中。如果花样大于所选绣花框的大小，指示绣花框大小的区域将灰显。
- ② 指定从花样轮廓线到疏缝针迹的距离。
- ③ 指定疏缝针迹的间距。

4 按 。

