

DCP-7010
DCP-7025

Gyors telepítési útmutató

brother®

A készüléket csak akkor tudja használni, ha telepíti a hardver részét és a szoftverét. Ez a „Gyors telepítési útmutató” a megfelelő beállításához és installáláshoz szükséges utasításokat tartalmazza.

1. lépés



A készülék telepítése

2. lépés



A meghajtók és a szoftver telepítése



A telepítés ezzel befejeződött!

Tartsa kéznél ezt a „Gyors telepítési útmutatót” tartalmazó CD-ROM lemezt, hogy szükség esetén könnyen elérhető legyen.

A készülék
telepítése

Windows®
USB

Windows®
párhuzamos

Windows
NT® 4.0
párhuzamos

Windows®
Opcionális Vezeték
nélküli Hálózat

Macintosh®
USB

Macintosh®
Opcionális Vezeték
nélküli Hálózat








A Illesztőprogram és a Szoftver telepítése






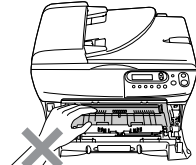
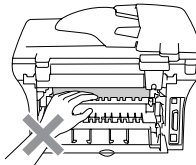

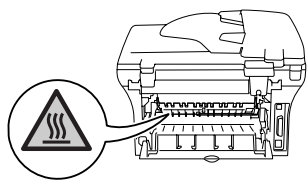





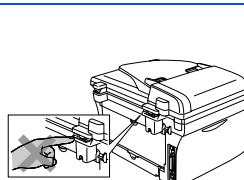
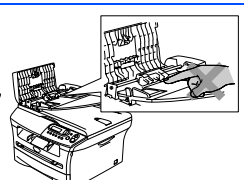

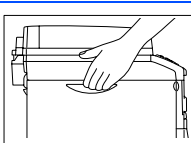
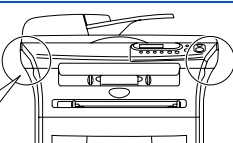

A verzió

Biztonsági Óvintézkedés

A készülék biztonságos használata

 Figyelmeztetés	 Elektromos Kockázat	 Forró felület	 Figyelmeztetés
A figyelmeztetés tartalmazza, hogyan lehetséges a személyi sérülés elkerülése.	Az elektromos kockázat ikon figyelmezteti a lehetséges áramütésre.	A Forró Felület ikon figyelmeztet arra, hogy mely részeit ne érintsük a készüléknek, amely forró.	Kövesse a részletes figyelmeztető eljárást vagy kerülje el a készülék sérülést okozó lehetőségeit.
 Helytelen Beállítás	 Figyelem	 Használati Útmutató	
A Helytelen Beállítás ikon figyelmeztet azokról a berendezésekre és műveletekre, melyek nem kompatibilisek a készülékkel.	Jegyezze fel/meg hogy reagáljon olyan helyzetekben, amelyek felmerülhetnek vagy hogy milyen aktuális műveletek működnek a többi tulajdonságokkal.	Adjon felvilágosítást a Használati Útmutatóhoz.	

Figyelmeztetés

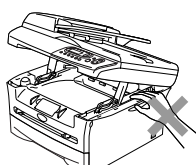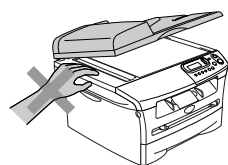	A készülékben magagásfeszültségű vezetékek vannak. Mielőtt a gép belsejét tisztítaná, győződjön meg arról, hogy a tápkábelt kihúzta a konnektorból.	
	Ne érjen a dugóhoz vizes kézzel. Ha ezt teszi, megrázhathja az áram.	
	A gép használata után, néhány belső alkatrész különösen FORRÓ! A sérülés elkerülése végett legyen óvatos, ne nyúljon olyan helyekre, melyeket az illusztráció mutat.	 A készülék belseje Előlnézet  Nyissa fel a fedelet. Hátnézet
	A Fuser Unit figyelmeztető felirattal van ellátva. Kérem ne vegye le vagy ne sértse meg a feliratot.	
	Ne használjon vákuumos tisztítót a színszóró tisztításához. Ha ezt teszi a vákuumos tisztító belsejében tüzet okozhat a színező maradék, és meggyulladhat. A színező maradékát óvatosan tisztítsa, szárazon, foszformentes ruhával és az előírások szerint végezze.	
	A sérülés elkerülése végett legyen óvatos, ne nyomja a kezét a dokumentumfedő alatt lévő készülék széléhez vagy a scannerfedőhöz.	 
	(csak DCP-7025) A sérülés elkerülése érdekében legyen óvatos, ne nyúljon az illusztráción árnyékkal jelzett területekhez.	 
	Ha mozgatja a készüléket, fogja meg a scanner alatt található oldal kézi tartót. Ne szállítsa a gépet az aljánál tartva.	 
	A terméket konnektor közelében helyezze üzembe a jobb hozzáférhetőség érdekében. Vészhelyzet esetén húzza ki a tápkábelt a konnektorból, hogy teljesen áramtalanítsa a készüléket.	

Előírások

brother

EK Megfelelőségi Nyilatkozat

Gyártó

Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Japán, Nagoya 467-8561,

Gyár

Brother Corporation (Ázsia) Ltd.,
Brother Buji Nan Ling Factory,
Gold Garden Ind., Nan Ling Város,
Buji, Rong Gang, Shenzhen, Kína

Kijelentjük:

Termék leírás : Lézeryomtató
Termék neve : DCP-7010, DCP-7025


megfelelnek az alkalmazandó irányelvek követelményeinek: Alacsony feszültségű berendezésekre vonatkozó 73/23/EGK (a 93/68/EGK irányelvvel módosítva) és az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 89/336/EGK irányelvnek (a 91/263/EGK és 92/31/EGK és 93/68/EGK irányelvekkel módosítva).

Alkalmazott harmonizált szabványok:

Biztonság : EN60950-1:2001
Elektromágneses : EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 B Osztály
összeférhetőség : EN55022:1998 + A1:2001 + A2:2003
(EMC) EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 + A1:2001


CE alkalmazásának első éve: 2004

Kiadta: : Brother Industries Ltd.
Dátum : 2004. november 22.
Hely : Japán, Nagoya

Aláírás :

Takashi Maeda
Igazgató
Minőségirányítási csoport
Minőségirányítási oszt.
Információ & Adatkezelő Társaság

IEC 60825-1 részletezés (csak a 220-240 V modellek)

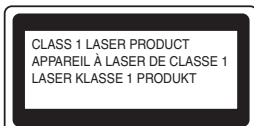Ez a készülék 1 osztályú lézertermék a IEC 60825 részletezések alapján. Az országokban, ahol ez szükséges az alsó címkén csatolva van.



Ez a készülék 3B osztályú dióddal rendelkezik, melyet láthatatlan lézertérrel készítenek a szkennerekben. A szkennerek egység alját semmilyen esetben ne nyissa ki.

Figyelmeztetés

Bármilyen más irányítás, kalibrálás vagy teljesítés használata veszélyes sugárzást eredményezhet.

Belső Lézersugárzás

Maximum sugárzás: 5 mW
Hullámhossz: 770-810 nm
Lézer Osztály: Class 3B

Figyelmeztetés

FONTOS - Az Ön Biztonsága érdekében

A biztonságos üzemeltetés érdekében a mellékelt 3 tűs dugót a szabványos, megfelelően földelt 3 tűs csatlakozó aljzathoz kell csatlakoztatni.

Ha a géphez hosszabbító kábelt használ, akkor 3 tűs, a megfelelő földelés érdekében helyesen összekötött kábelt alkalmazzon. A helytelenül vezetett mellékkábel személyi sérülést és a készülékben kárt okozhat.

Az a tény, hogy a gép kielégítően működik még nem vonja maga után, hogy megfelelő a földelés, és nem jelenti azt, hogy a gép teljesen biztonságosan lett összeszerelve. For your safety, if in any doubt about the effective grounding of the power, call a qualified electrician.

Disconnect device

You must install this machine near a power outlet that is easily accessible. In case of an emergency, you must disconnect the power cord from the power outlet to shut off the power completely.

Radio interference (220-240 volt model only)

This machine follows EN55022 (CISPR Publication 22)/Class B. Before you use this product, make sure that you use the following interface cables.

1. A shielded parallel interface cable with twisted-pair conductors and that it is marked "IEEE 1284 compliant".
2. A USB cable.

The cable must not be more than 2 meters long.

International ENERGY STAR® Compliance Statement

The purpose of the International ENERGY STAR® Program is to promote the development and popularization of energy-efficient office equipments. Az ENERGY STAR® partnereként a Brother Industries, Ltd. úgy határozott, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR® energia-hatásfokra vonatkozó irányelveinek.




1. lépés A készülék telepítése

1 Telepítse Drum Unit Assembly.




Az interfész kábelt ne csatlakoztassa. Csatlakoztassa az interfész kábelt a szoftver telepítése alatt.


- 1 Nyissa fel a fedelet.

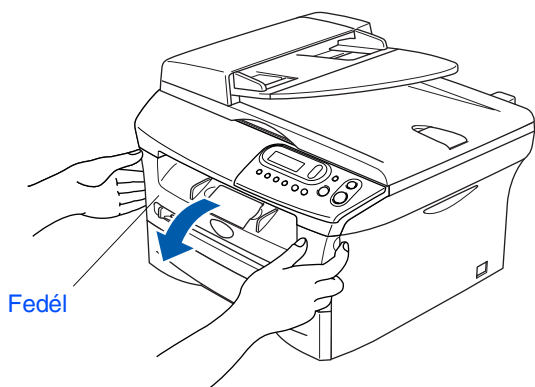

- 2 A drum unit assembly-t kicsomagolása
- 3 Rázza meg néhányszor óvatosan, hogy egyenletesen eloszlassa a tónust a belsejében.

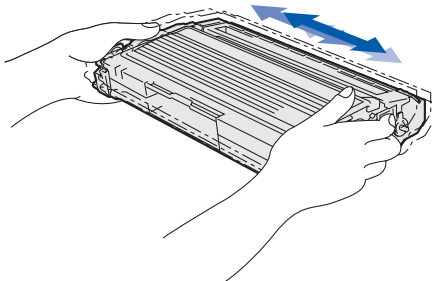


- 4 A drum unit assembly behelyezése

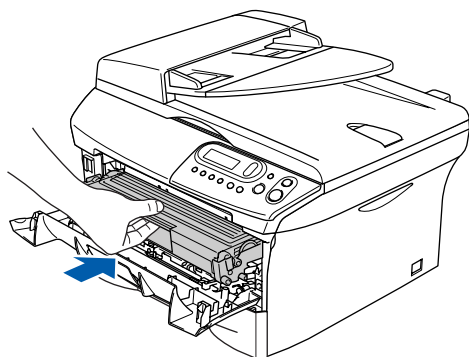


- 5 Zárja le a fedelet.

2 Tegyen papírt a papírtálcába.


- 1 A papírtálcát húzza ki teljesen a gépből.
- 2 Nyomja le és csúsztassa el a papírszélvezetőt úgy, hogy megfeleljen a papírméretnek. Ellenőrizze, hogy a papírlap pontosan illeszkedik a tálcába.

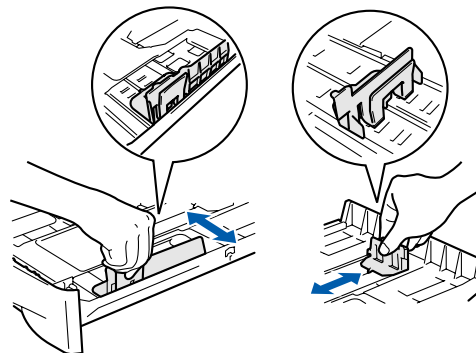

- 3 Rázza jól át a papírköteget a lapok beszorulásának vagy hibás betöltésének elkerülésére.
- 4 Tegye a papírt a papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papír egyenletesen van a tálcában és a legfeljebb megfelelő méretű papírnál nem nagyobb.

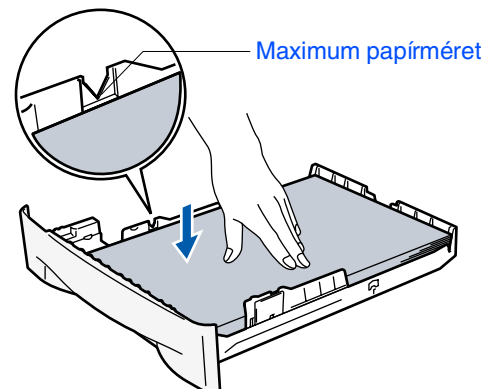

- 5 Tegye vissza egyenletesen a papírtálcát a készülékbe és nyissa ki a kimenő tálcát, mielőtt használja a készüléket.

 További részletek a *Használati utasítás 1. fejezetében*, „A papírról” cím alatt.

3

A tápkábel üzembehelyezése



Még NE csatlakoztassa a Árhuzamos vagy USB kábelt.

- 1 Győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva. Csatlakoztassa az AC tápkábelt a gépbe.
- 2 Dugja be az AC tápkábelt az AC kimenetbe. Helyezze áram alá.

4

A nyelv kiválasztása

- 1 Miután áram alá helyezte az LCD kijelzőn a következő jelenik meg:

Select Language
Press Set Key

Nyomja meg a **Set (Beállítás)**.

- 2 Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a nyelv kiválasztására, majd nyomja meg a **Set (Beállítás)** gombot.

English?
▲ Yes ▼ No

- 3 Ha kiválasztotta a nyelvet, nyomja meg az ▲ (Igen) gombot.



Ha rosszul állította be a nyelvet, ki tudja cserélni a gép vezérlőpult menüje alatt. (További részletek a Használati utasítás 5. fejezetében, „Az LCD kijelző nyelvének megváltoztatása” cím alatt).

5 LCD beállítása

Be tudja állítani az LCD-t, hogy sötétebb vagy világosabb legyen.

- 1 Nyomja meg **Menu (Menü)** és ▲ vagy ▼, hogy kiválassza [1.Ált. beáll..](#)
Nyomja meg a **Set (Beállítás)** gombot.


- 2 Nyomja meg ▲ vagy ▼, hogy kiválassza [5.LCD Kontraszt](#).

Ált. beáll. 5.LCD Kontraszt

Nyomja meg a **Set (Beállítás)**.

- 3 Nyomja meg ▲ vagy ▼, hogy kiválassza [Világos](#) vagy [Sötét](#).
Nyomja meg a **Set (Beállítás)** gombot.

- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

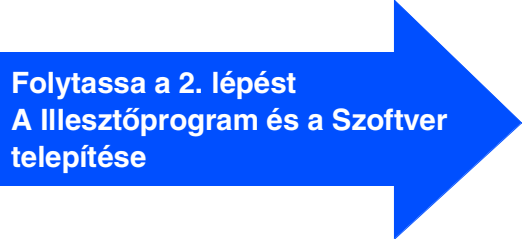

Folytassa a 2. lépést
A Illesztőprogram és a Szoftver
telepítése



Kövesse az itt megadott utasításokat az operációs rendszerének és kábelének megfelelően. A legújabb illesztőprogramok letöltése, valamint problémájára vagy kérdéseire a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása érdekében látogassa meg a Brother Solutions Center weboldalát (<http://solutions.brother.com>), amely akár közvetlenül is elérhető az illesztőprogramból.

A készülék
telepítése

Windows®



USB Interfész Kábel Használat..... Lapozzon a(z) 5. oldalra
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP esetén)

Windows®
USB



Párhuzamos Interfész Kábel Használat.... Lapozzon a(z) 7. oldalra
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP esetén)

Windows®
párhuzamos



Windows NT® Workstation Version 4.0 Használat ... Lapozzon a(z) 9. oldalra
(Párhuzamos interfészkábelt használók számára)

Windows
NT® 4.0
párhuzamos



Opcionális NC-2200w Használat Lapozzon a(z) 10. oldalra
Külső Vezeték nélküli Nyomtató/ Szkenner szerver

Windows®
Opcionális Vezeték
nélküli Hálózat

Macintosh®



USB kábeles csatlakozás

- Mac OS® 9.1–9.2 Lapozzon a(z) 11. oldalra
- Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb Lapozzon a(z) 12. oldalra

Macintosh®
USB



Opcionális NC-2200w Használat

- Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb Lapozzon a(z) 14. oldalra

Macintosh®
Opcionális Vezeték
nélküli Hálózat

USB Interfész Kábel Használat (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP esetén)





Kérem zárjon be minden Hivatkozásfuttatást az MFL-Pro Suite telepítése előtt.

- 1 Ha már csatlakoztatta a kábelt, csatolja le a készüléket az elektromos hálózatról és a számítógépről.
- 2 Kapcsolja be a számítógépet.
(Windows® 2000 Professional/XP esetén adminisztrátor felhasználóként kell bejelentkeznie.)
- 3 Helyezze be a csatolt Windows® operációs rendszerhez használható CD-ROM-ot a gép CD-ROM egységébe. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- 4 A CD-ROM főmenü jelenik meg. Kattintson **MFL-Pro Suite telepítés**.
- 5 A ScanSoft® PaperPort® 9.0SE licencszerződés elolvasása és elfogadása után kattintson a **Igen** gombra.
- 6 A PaperPort® 9.0SE telepítése automatikusan elindul és az MFL-Pro Suite telepítésével folytatódik.
- 7 Brother MFL-Pro Suite Szoftverlicenc-szerződést tartalmazó ablak megjelenése esetén kattintson **Igen** gombra, ha elfogadja a szoftverlicenc-szerződést.
- 8 Ha a **Csatlakozás típus** megjelenik a képernyőn, válassza a **Hálózati csatlakozás**, azután kattintson **Tovább**.
A telepítés folytatódik.

- 9 Ha ez az ablak jelenik meg, csatlakoztassa az USB kábelt számítógépéhez, majd a készülékhez.

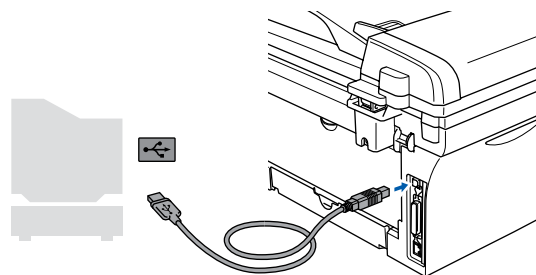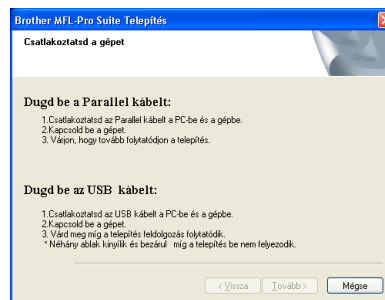


A Brother azt tanácsolja, hogy a gép csatlakozása közvetlen legyen a számítógéphez.



NE csatlakoztassa a készüléket billentyűzet USB portjára vagy a nem táplált USB elosztóra.

- 10 Dugja be a tápkábelt és kapcsolja be a készüléket.

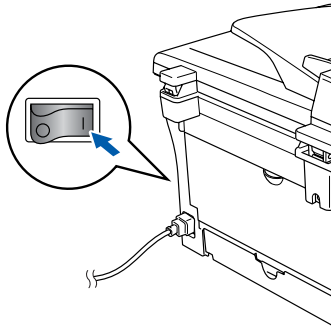


A telepítőablak néhány másodperc múlva jelenik meg.

A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. A képernyőn egymás után tűnnek fel, kérem várjon, pár másodpercig tart mire mindegyik megjelenik a képernyőn.



Ne próbálja meg egyiket sem törölni a telepítés alatt.

- 11 Kattintson a **Befejezés** gombra, hogy a számítógépe újrainduljon.
(Az újraindítás után Windows® 2000 Professional/XP esetén adminisztrátor felhasználóként kell bejelentkeznie.)

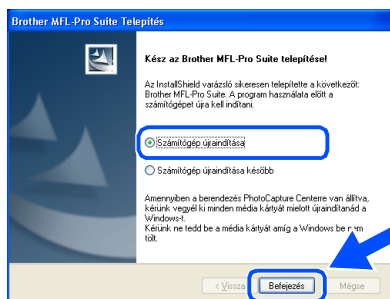

*Ha a telepítés sikertelen, próbálkozzon az újratelepítéssel a CD-ROM főmenüjében található **MFL-Pro Suite javítás** (MFL-Pro Suite Javítása) segítségével.*

*Válassza ki a **MFL-Pro Suite javítás** menüpontot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.*



Ezennel telepítette az MFL-Pro csomagot, a Brother nyomtató illesztőprogramját, a szkennert illesztőprogramját.


Párhuzamos Interfész Kábel Használat (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP esetén)




Kérem zárjon be minden Hivatkozásfuttatást az MFL-Pro Suite telepítése előtt.

- 1 Ha már csatlakoztatta a kábelt, csatolja le a készüléket az elektromos hálózatról és a számítógépről.
- 2 Kapcsolja be a számítógépet.
(Windows® 2000 Professional/XP esetén adminisztrátor felhasználóként kell bejelentkeznie.)
- 3 Helyezze be a csatolt Windows® operációs rendszerhez használható CD-ROM-ot a gép CD-ROM egységébe. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 A CD-ROM főmenü jelenik meg. Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés-ra**.
- 5 A ScanSoft® PaperPort® 9.0SE licencszerződés elolvasása és elfogadása után kattintson a **Igen** gombra.
- 6 A PaperPort® 9.0SE telepítése automatikusan elindul és az MFL-Pro Suite telepítésével folytatódik.
- 7 Brother MFL-Pro Suite Szoftverlicence-szerződést tartalmazó ablak megjelenése esetén kattintson **Igen** gombra, ha elfogadja a szoftverlicence-szerződést.
- 8 Ha a **Csatlakozás típus** megjelenik a képernyőn, válassza a **Hálózati csatlakozás**, azután kattintson **Tovább**. A telepítés folytatódik.

- 9 Ha ez az ablak jelenik meg, csatlakoztassa az párhuzamos kábelt számítógépéhez, majd a készülékhez.

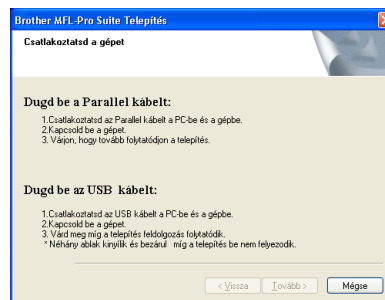


Ne dugja be a hálózati zsinórt a párhuzamos interfész kábel csatlakozása előtt. Ez kárt okozhat a készülékben.

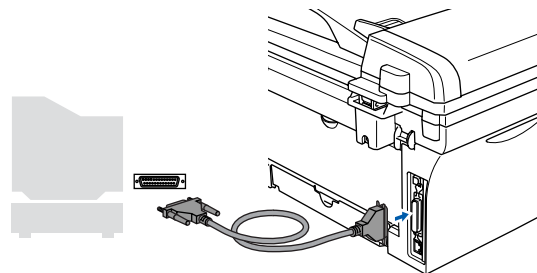

A Brother azt tanácsolja, hogy a gép csatlakozása közvetlen legyen a számítógéphez.

- 10 Dugja be a tápkábelt és kapcsolja be a készüléket.

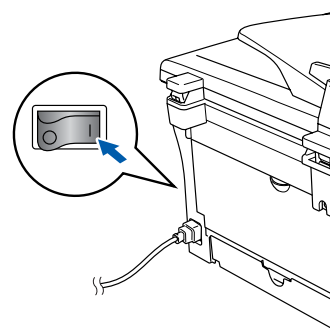


- 11 (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP esetén) kattintson **Tovább**.
For Windows® XP használat esetén várjon míg automatikusa elindul a Brother illesztőproram telepítése. A képernyőn egyik a másik után megjelenik.



Ne próbálja meg egyiket sem törölni a telepítés alatt.

- 12 Amint a következő feltűnik a képernyőn, kattintson a **Befejezés** és várjon míg a Windows® újraindul és a telepítés folytatódik.

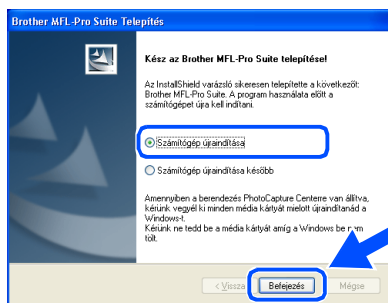

- 13 A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. Kövesse a képernyőn megjelenő információkat.
(Windows® 2000 Professional/XP esetén adminisztrátor felhasználóként kell bejelentkeznie.)
- 14 Windows® 2000 Professional használat esetén, ha a **A digitális aláírás nem található** (Nem talál digitális jelet) üzenet jelenik meg a párbeszédpanelben, klikkeljen **Igen**-re az illesztőprogram telepítéséhez.



*Ha a telepítés sikertelen, próbálkozzon az újratelepítéssel a CD-ROM főmenüjében található **MFL-Pro Suite javítás** segítségével.
Válassza ki a **MFL-Pro Suite javítás** menüpontot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.*

- OK!** Ezennel telepítette az MFL-Pro csomagot, és a szkennert illesztőprogramját.



Windows NT® Workstation Version 4.0 Használat




Kérem zárjon be minden Hivatkozásfuttatást az MFL-Pro Suite telepítése előtt.

- 1 Kapcsolja be a számítógépét. Adminisztrátorként kell bejelentkeznie.



Ne dugja be a hálózati zsinórt a párhuzamos interfész kábel csatlakozása előtt. Ez kárt okozhat a készülékben.

- 2 Csatlakoztassa az párhuzamos kábelt számítógépéhez, majd a készülékhez.

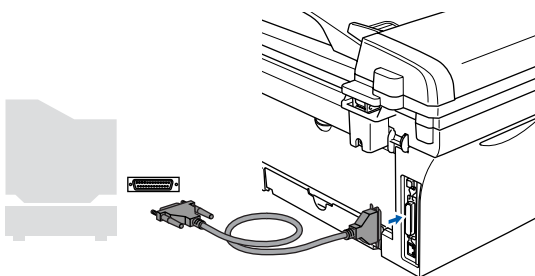

A Brother azt tanácsolja, hogy a gép csatlakozása közvetlen legyen a számítógéphez.

- 3 Dugja be a tápkábelt és kapcsolja be a készüléket.
- 4 Helyezze be a csatolt CD-ROM lemezt a gép CD-ROM egységébe. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- 5 A CD-ROM főmenü jelenik meg. Kattintson **MFL-Pro Suite telepítés**.
- 6 A ScanSoft® PaperPort® 9.0SE licencszerződés elolvasása és elfogadása után kattintson a **Igen** gombra.
- 7 A PaperPort® 9.0SE telepítése automatikusan elindul és az MFL-Pro Suite telepítésével folytatódik.
- 8 Brother MFL-Pro Suite Szoftverlicence-szerződést tartalmazó ablak megjelenése esetén kattintson **Igen** gombra, ha elfogadja a szoftverlicence-szerződést.

- 9 Ha a **Csatlakozás típus** megjelenik a képernyőn, válassza a **Hálózati csatlakozás**, azután kattintson **Tovább**. A telepítés folytatódik.

- 10 Amint a következő képernyő feltűnik, kattintson a **Befejezés**-re és várjon míg a Windows újraindul és a telepítés folytatódik. (Adminisztrátorként kell bejelentkeznie.)




Ha a telepítés sikertelen, próbálkozzon az újratelepítéssel a CD-ROM főmenüjében található **MFL-Pro Suite javítás** segítségével.

Válassza ki a **MFL-Pro Suite javítás** menüpontot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- OK! Ezennel telepítette az MFL-Pro csomagot, és a szkennel illesztőprogramját.

Opcionális NC-2200w használat (Külső Vezeték nélküli Nyomtató/Szkenner Szerver használata.)

- 1 Az NC-2200w Külső Vezeték nélküli nyomtató/Szkenner szerver telepítése előtt olvassa el a Gyors Beállítás Útmutatót, és kövesse az utasításokat.
 - 2 Ha személyes tűzfal szoftvert használ, telepítés előtt tiltsa le. Ha meggyőződött arról, hogy lehet nyomtatni, indítsa újra a személyes tűzfal szoftvert. Kérem zárjon be minden Hivatkozásfuttatást az MFL-Pro Suite telepítése előtt.
 - 3 Dugja be a tápkábelt és kapcsolja be a készüléket.
 - 4 Kapcsolja be a számítógépet.
(Windows® 2000 Professional/XP®/Windows NT®4.0, esetén adminisztrátor felhasználóként kell bejelentkeznie.)
 - 5 Helyezze be a csatolt Windows® operációs rendszerhez használható CD-ROM-ot a gép CD-ROM egységébe. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 
- 6 A CD-ROM főmenü jelenik meg. Kattintson **MFL-Pro Suite telepítés**.
 - 7 A ScanSoft® PaperPort® 9.0SE licencszerződés elolvasása és elfogadása után kattintson a **Igen** gombra.
 - 8 A PaperPort® 9.0SE telepítése automatikusan elindul és az MFL-Pro Suite telepítésével folytatódik.
 - 9 Brother MFL-Pro Suite Szoftverlicence-szerződést tartalmazó ablak megjelenése esetén kattintson **Igen** gombra, ha elfogadja a szoftverlicence-szerződést.
 - 10 Ha a **Csatlakozás típus** megjelenik a képernyőn, válassza a **Hálózati csatlakozás**, azután kattintson **Tovább**.
 - 11 A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. A képernyőn egyik a másik után megjelenik. Kérem várjon, beletelik néhány másodpercbe míg mindegyik megjelenik a képernyőn.



Ne próbálja meg egyiket sem törölni a telepítés alatt.

- 12 Ha a készüléket hálózati használatra állították be, válassza ki a készüléket a listából, majd kattintson a **Tovább** gombra.



Ez az ablak nem jelenik meg, ha csak egy készüléket csatlakoztattak a hálózathoz. A rendszer automatikusan ezt a készüléket választja ki.

Ha a készüléket még nem állították be hálózati használatra, a **Állítsa be az IP címet** ablak jelenik meg. Adja meg a megfelelő IP címmel kapcsolatos adatokat, a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

- 13 Kattintson a **Befejezés** (Befejez)-re és várjon amíg a számítógép újraindítja a Windowst és folytatódik a telepítés.
(Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT®4.0 használata esetén adminisztrátor felhasználóként kell bejelentkeznie.)



Ezennel telepítette az MFL-Pro csomagot, ahálózati nyomtató és szkennel illesztőprogramját.



- **Hálózati telepítés esetén a MFL-Pro Suite javítás nem érhető el a főmenüben.**
- **A Hálózati Szkenelés nem érhető el Windows NT® 4.0.-ban.**



USB kábeles csatlakozás

Mac OS[®] 9.1–9.2 változatok esetében


- 1 Ha már csatlakoztatta a kábelt, csatolja le a készüléket az elektromos hálózatról és a Macintosh[®] számítógépről.
- 2 Kapcsolja be Macintosh[®] számítógépét.
- 3 Helyezze be a csatolt Macintosh[®] rendszerhez használható CD-ROM-ot a gép CD-ROM egységébe.



- 4 Duplán kattintson a **Start Here OS 9.1-9.2 (Kezdje itt)** ikonra a nyomtató és szkennel illesztőprogramok telepítésére. Ha a nyelv ablak jelenik meg, válassza ki a kívánt nyelvet.

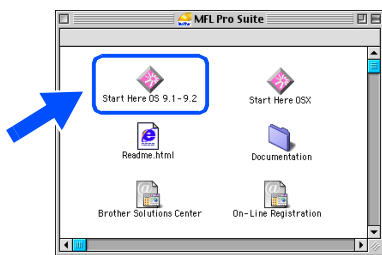


- 5 Kattintson az **MFL-Pro Suite** gombra a telepítés elindítása érdekében.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd indítsa újra Macintosh[®] számítógépét.
- 7 Csatlakoztassa az USB kábelt Macintosh[®] számítógépéhez, majd a készülékhez.

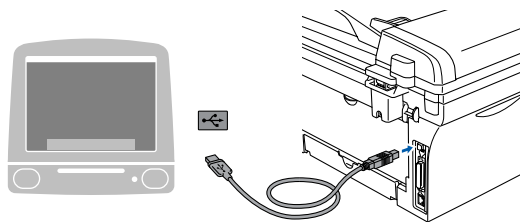

NE csatlakoztassa a készüléket billentyűzet USB portjára vagy a nem táplált USB elosztóra.

- 8 Dugja be a tápkábelt és kapcsolja be a készüléket.
- 9 Az Apple[®] menüből nyissa meg a **Chooser** (Választó) programot.

- 10 Kattintson a **Brother Laser** ikonra. A **Chooser** (Választó) jobb oldalán válassza ki a nyomtatásra használt készüléket. Zárja be a **Chooser** (Választó) programot.

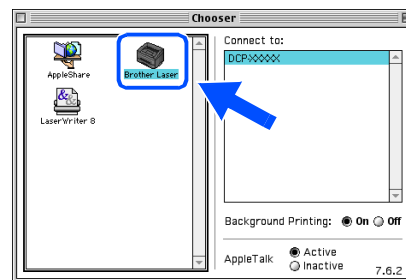

- OK!** Ezennel telepítette az MFL-Pro készülék nyomtató és szkennel illesztőprogramját.


- 11 A Presto![®] PageManager[®] telepítése végett kattintson a **Presto! PageManager** ikonra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A képek és dokumentumok szkennelése, megosztása és elrendezése egyszerű a Presto![®] PageManager[®] segítségével.

- OK!** Ezennel telepítette a Presto![®] PageManager[®] programot.

Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb változat esetén

 *Mac OS® X 10.2.0 to 10.2.3 felhasználás, javítsa fel Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb változat esetén Utolsó Mac OS® X információ, kérem nézze meg: <http://solutions.brother.com>*


- 1 Ha már csatlakoztatta a kábelt, csatlolja le a készüléket az elektromos hálózatról és a Macintosh® számítógépről.
- 2 Kapcsolja be Macintosh® számítógépét.
- 3 Helyezze be a csatolt Macintosh® rendszerhez használható CD-ROM-ot a gép CD-ROM egységébe.




- 4 Duplán kattintson a **Start Here OSX** (Kezdje itt) ikonra a nyomtató és a szkennert illesztőprogramjának, valamint a távoli beállítás program telepítése végett. Ha a nyelv ablak jelenik meg, válassza ki a kívánt nyelvet.



- 5 Kattintson az **MFL-Pro Suite** gombra a telepítés elindítása érdekében.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd indítsa újra Macintosh® számítógépét.
- 7 A **DeviceSelector** (Készülékválasztó) ablak megjelenése után csatlakoztassa az USB kábelt Macintosh® számítógépéhez, majd a készülékhez.

 *A **DeviceSelector** (Készülékválasztó) ablak nem jelenik meg, ha az USB kábelt csatlakoztatta a géphez, mielőtt újraindította volna Macintosh®-t vagy a korábban telepített Brother szoftver verziót felülírta. Ha találkozik ezzel a problémával, a 9.lépésre ugorva folytassa a telepítést és azután a Szoftver Használati Útmutató segítségével válassza ki, hogy melyik ControlCenter2.0 készülék melyikkel csatlakozik.*

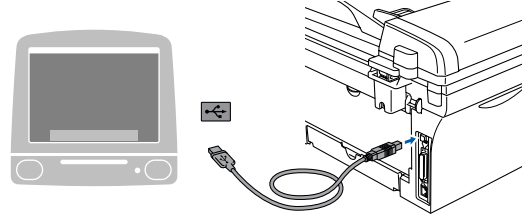


 **NE csatlakoztassa a készüléket billentyűzet USB portjára vagy a nem táplált USB elosztóra.**

- 8 Dugja be a tápkábelt és kapcsolja be a készüléket.
- 9 Kattintson a **USB** (Hálózati csatlakozás) gombra, majd a **OK** gombra.




- 10 Válassza ki a **Applications** (Kilépés) pontot a **Go** (Tovább) menüből.
- 11 Nyissa meg a **Utilities** (Segédeszközök) mappát.
- 12 Nyissa meg a **Printer Setup Utility** (Nyomtató telepítési segédprogram) ikont.
- 13 Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.

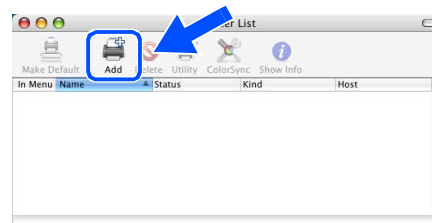


Folytatás... 


USB kábeles csatlakozás

- 14 Válassza ki az **USB** portot.

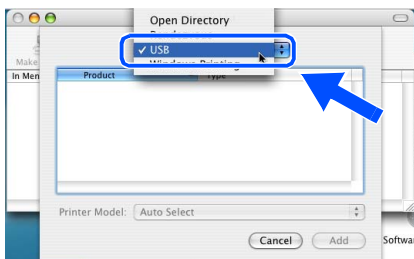

- 15 Válassza ki az **DCP-XXXX** elemet (XXXX az Ön készülékének típusa), majd kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.

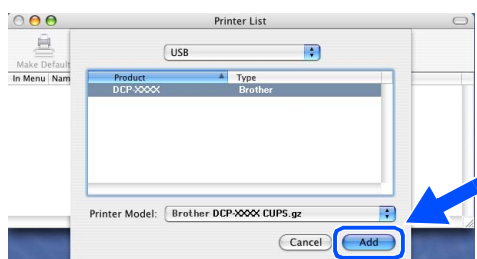

- 16 Válassza ki a **Quit Printer Setup Utility** (Kilépés a nyomtató telepítési segédprogramból) pontot a **Printer Setup Utility** (Nyomtató telepítési segédprogram) menüből.

- OK!** Ezennel telepítette az **MFL-Pro Suite**, a **nyomtató meghajtó**, a **szkenner meghajtó** és a **ControlCenter 2.0** programokat.

- 17 A **Presto!® PageManager®** telepítése végett kattintson a **Presto! PageManager** ikonra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ha Presto!® Page Manager®-t telepítette, az OCR Kapacitás hozzáadódik a Brother ControlCenter2.0-hez. Így könnyebben lehet szkennelni, elosztani és rendezni a fotókat és dokumentumokat a Presto!® PageManager® használatával.

- OK!** Ezennel telepítette a **Presto!® PageManager®** programot.

Opcionális NC-2200w használat (Külső Vezeték nélküli Nyomtató/Szkenner Szerver használata.)

Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb változat esetén

- 1 Az NC-2200w Külső Vezeték nélküli nyomtató/Szkenner szerver telepítése előtt olvassa el a Gyors Beállítás Útmutatót, és kövesse az utasításokat.
- 2 Kapcsolja be Macintosh® számítógépét.
- 3 Helyezze be a csatolt Macintosh® rendszerhez használható CD-ROM-ot a gép CD-ROM egységébe.



- 4 Duplán kattintson a **Start Here OSX** (Kezdje itt) ikonra a nyomtató illesztőprogramjának, valamint a távoli beállítás program telepítése végett. Ha a nyelv ablak jelenik meg, válassza ki a kívánt nyelvet.




- 5 Kattintson az **MFL-Pro Suite** gombra a telepítés elindítása érdekében.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd indítsa újra Macintosh® számítógépét.
- 7 Miután a **DeviceSelector** (Készülék választó) ablak feltűnik, válassza a **Network** (Hálózat) gombot és kattikljen **OK** feliratra.




A **DeviceSelector** (Készülékválasztó) ablak nem jelenik meg, ha az USB kábelt csatlakoztatta a géphez, mielőtt újraindította volna Macintosh®-t vagy a korábban telepített Brother szoftver verziót felülírta. Ha találkozik ezzel a problémával, a 7. és 9.lépésre ugorva folytassa a telepítést és azután a Szoftver Használati Útmutató segítségével válassza ki, hogy melyik ControlCenter2.0 készülék melyikkel csatlakozik.


- 8 Kattintson az **Browse** (Hozzáadás) gombra.

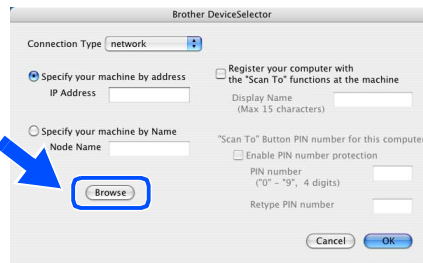

- 9 Válassza ki a model nevét és kattikljen **OK** feliratra. Ismét kattikljen **OK** feliratra, hogy befejezze **DeviceSelector** (Készülék választó) -t.

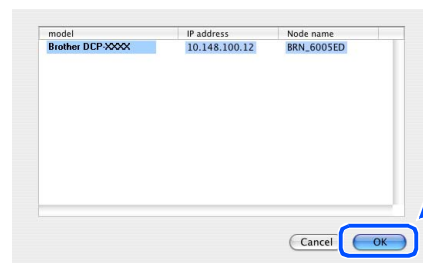


- 10 Dugja be a tápkábelt és kapcsolja be a készüléket.
- 11 Válassza ki a **Applications** (Kilépés) pontot a **Go** (Tovább) menüből.
- 12 Nyissa meg a **Utilities** (Segédeszközök) mappát.
- 13 Nyissa meg a **Printer Setup Utility** (Nyomtató telepítési segédprogram) ikont.
- 14 Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.

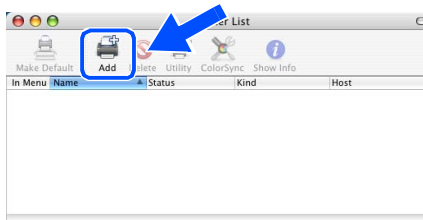


Folytatás...

Opcionális NC-2200w használat (Külső Vezeték nélküli Nyomtató/Szkenner Szerver használatára.)

- 15 Az alábbiak szerint válasszon.

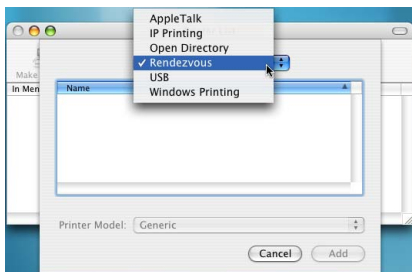

- 16 Válassza ki a **Brother DCP-XXXX** elemet (XXXX az Ön készülékének típusa), majd kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.

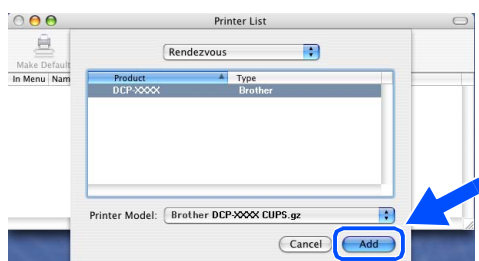

- 17 Válassza ki a **Quit Printer Setup Utility** (Kilépés a nyomtató telepítési segédprogramból) pontot a **Printer Setup Utility** (Nyomtató telepítési segédprogram) menüből.

OK! Ezennel telepítette az **MFL-Pro készülék nyomtató és szkennelő illesztőprogramját.**

- 18 A **Presto!® PageManager®** telepítése végett kattintson a **Presto! PageManager** ikonra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ha **Presto!® Page Manager®**-t telepítette, az **OCR Kapacitás** hozzáadódik a **Brother ControlCenter2.0**-hez. Így könnyebben lehet szkennelni, elosztani és rendezni a fotókat és dokumentumokat a **Presto!® PageManager®** használatával.

OK! Ezennel telepítette a **Presto!® PageManager®** programot.

Beállítások

A készülék a következő opcionális kiegészítőkkal rendelkezik. A készülék kapacitását ezekkel a hozzáadott tételekkel bővítheti.

Külső Vezeték nélküli Nyomtató/ Szkenner szerver	Külső Nyomtató Szerver
NC-2200w	NC-2100p
Ha vezeték nélküli hálózatához csatlakozik, szerezzen be opcionális vezeték nélküli nyomtató/szkenner szervert (802.11b). NC-2200w csatlakozhat az ön gépének USB interfészéhez. További információért látogasson el http://solutions.brother.com oldalra.	Ha Ethernet hálózatához csatlakozik gépével, vásároljon opcionális hálózatberendezést. NC-2100p csatlakozhat az ön gépének párhuzamos interfészéhez. További információért látogasson el http://solutions.brother.com oldalra.

Fogyóeszköz Pótlás

Ha eljött a fogyóeszközök pótlásának ideje, egy hibajelző üzenet jelez az LCD-n. Ha további információra van szüksége a nyomtatójához szükséges pótlásokról, látogasson el a <http://solutions.brother.com> internetes oldalra vagy vegye fel a kapcsolatot az ön helyi Brother viszonteladójával.

Drum Unit/Dobegység	Toner/Nyomtatópatron
DR-2000	TN-2000

Védjegyek

A Brother embléma a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Multi-Function Link A Brother International Corporation bejegyzett védjegye.

© Copyright 2005 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

A Windows, Microsoft és MS-DOS a Microsoft bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Macintosh, QuickDraw, iMac és iBook az Apple Computer, Inc védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Postscript és Postscript Level 3 az Adobe System Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A PaperPort és az OmniPage a ScanSoft, Inc. bejegyzett védjegye.

A Presto! PageManager a NewSoft Technology Corporation bejegyzett védjegye.

Az összes olyan cég, amelynek szoftverét megemlítettük a jelen kézikönyvben, a tulajdonában levő szoftverhez saját szoftverlicenc-szerződést ajánl.

Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márkanév és terméknév az illető tulajdonosok bejegyzett védjegye.

Szerkesztés és kiadás

Jelen kézikönyv a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt készült, és a legújabb termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazza.

A jelen kézikönyv tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Brother fenntartja magának azt a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvbe foglalt műszaki adatokat és anyagokat, és nem vállal felelősséget a bemutatott anyagokban való bizalomból – nyomdai és más kiadási hibákat beleértve, de nem ezekre korlátozva – származó (akár közvetett) károkért.

Ezt a terméket professzionális környezetben való használatra tervezték.

brother[®]

HUN