


brother®

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

DCP-130C

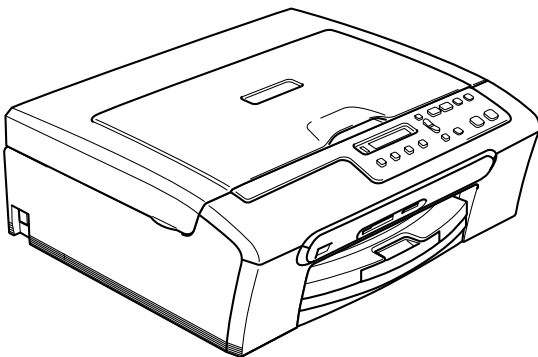

CE

Директивата за Радио- и телекомуникационни крайни устройства



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-130C

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed : 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 28th April, 2006

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Takashi Maeda
Manager
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

Декларация за съответствие на Европейската комисия

Производител

Brother Industries Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Завод

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd

G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,

Bao Lung Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

С настоящото се
удостоверява, че:

Описание на продуктите: : Копирен принтер

Наименование на модела: : DCP-130C

са в съответствие с разпоредбите на следните Директиви : Нисковолтовата директива (LVD) 73/23/ЕИО (изм. 93/68/ЕИО) и Директивата за електромагнитна съвместимост 89/336/ЕИО (изм. 91/263/ЕИО и 92/31/ЕИО, и 93/68/ЕИО).

Приложени стандарти:

Хармонизирани : Безопасност : EN60950-1: 2001 +A11: 2004

Електромагнитна : EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Клас В
съвместимост

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2:2003

EN61000-3-2: 2000

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Годината, в която е било прибавено означението CE : 2006

Издадено от : Brother Industries Ltd.

Дата : 28 април 2006

Място : Нагоя, Япония

Съдържание

Раздел I Общо

1 Обща Информация

Използване на документацията.....	2
Символи и конвенции използвани в документацията.....	2
Преглед на контролния панел	3
Предупредителни светлинни индикатори.....	4
Разпечатване на рапорти.....	5

2 Зареждане на документи и хартия

Зареждане на документи	6
Зареждане на хартия, пликос и други носители	6
Зареждане на хартия и други носители.....	6

Раздел II Копиране

3 Копиране

Как се копира.....	10
Единично копиране.....	10
Многократно копиране.....	10
Опции на Копиране.....	10

Раздел III Директно Фото Разпечатване

4 Разпечатване на снимки от карта памет

Операции на PhotoCaptureCenter™	12
Използване на карти памет	12
Как се разпечатва от памет карта	13
Разпечатване на индекса с кратки описания	14
Разпечатване на изображения	14
DPOF разпечатване	15

5 Разпечатване на снимки от фотоапарат с PictBridge

Преди да използвате PictBridge.....	16
Изисквания за PictBridge	16

Раздел IV Приложения.

A Сигурност и Легалност

Избор на местоположение	18
Безопасна употреба на устройството	19
Важни мерки за безопасност	22
ВАЖНО - За вашата безопасност	23
ЕС Постановление 2002/96/ЕС и EN50419	23
Търговски марки.....	24

B Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка

Отстраняване на неизправности	25
Ако имате затруднения с устройството си.....	25
Съобщения за грешки.....	28
Променяне на езика на дисплея.....	31
Подобряване на изгледа на дисплея	31
Задръстване на принтера или задръстване с хартия.....	31
Текуща поддръжка	33
Подмяна на касетите с мастило	33
Почистване на скенера	34
Почистване на главата	34
Проверка на качеството на разпечатване	35
Проверка на подравняването на разпечатването.....	36
Опаковане и транспортиране на устройството	37

C Меню и Функции

Клавиши на менюто	39
-------------------------	----

D Спецификации

Общо	40
Консумативи	42

E Индекс



Общо

Обща Информация	2
Зареждане на документи и хартия	6

Използване на документацията

Благодарим Ви, че купувате устройство на Brother! Прочитането на документацията ще Ви помогне да използвате устройството си максимално.

Символи и конвенции използвани в документацията

В документацията са използвани следните символи и конвенции.

Получерен	Получерният шрифт идентифицира клавишите на контролния панел на устройството.
<i>Курсивен</i>	Курсивният шрифт подчертава важна информация или насочва към свързана тема.
Courier New	Шрифтът Courier New идентифицира съобщенията показвани на дисплея на устройството.



Предупрежденията ви казват как да се предпазите от евентуално нараняване.



Иконите за опасност от токов удар ви предупреждават за възможен токов удар.



Иконите за гореща повърхност ви предупреждават да не докосвате горещите части на принтера.



Предупрежденията посочват процедури, които да следвате или да избягвате, за да не се стигне до повреда на принтера или други предмети.




Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как съответната операция работи с други функции.



Иконите за неправилна инсталация ви предупреждават за устройства и операции, които са несъвместими с устройството.

Преглед на контролния панел

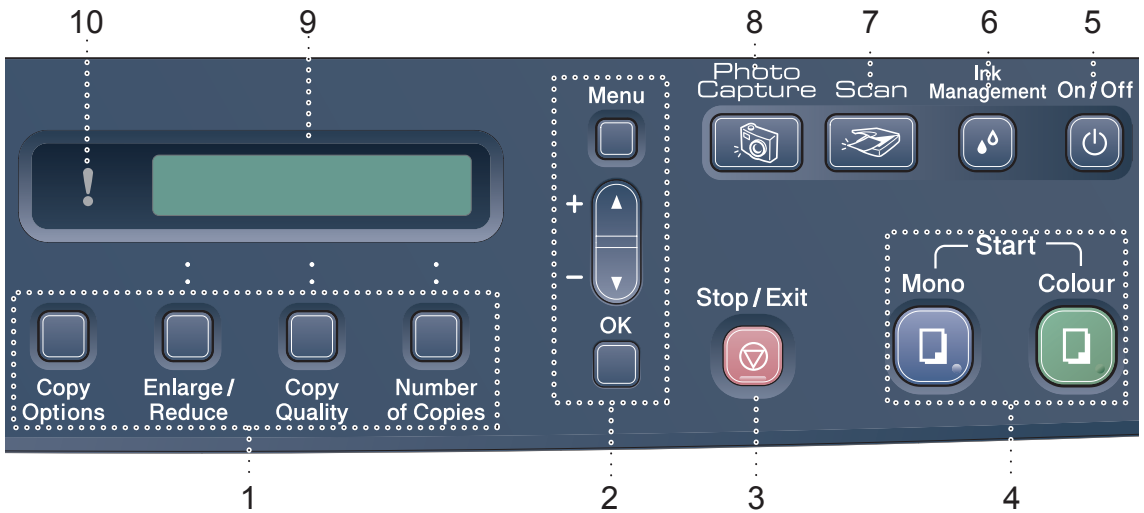

1 Копиране бутони

Дава възможност да промените настройките на копиране когато сте в режим копиране.

- **Copy Options (Настройки на копирането)**
Можете бързо и лесно временно да промените настройките на копиране.
- **Enlarge/Reduce (Чвेलечение/Намаление)**
Дава възможност да увеличите или намалите копията в зависимост от скалата, която желаете.
- **Copy Quality (Качество на копирането)**
Използвайте този клавиш за да промените временно качеството на копиране.
- **Number of Copies (Брой копия)**
Използвайте този клавиш за да направите многократни копия.



2 Клавиши на менюто:

- **Menu (Меню)**
Дава възможност за достъп до главното меню.
- **+▲ или -▼**
Натиснете за да преминете през опциите и менютата.
- **OK**
Дава възможност за да изберете дадена настройка.

3 Stop/Exit (Стой/Излез)

Прекъсва операцията или излиза от менюто.

4 Клавиши за стартиране:

-  **Mono Start (Старт черно-бяло)**
Дава възможност да започнете да правите черно-бели копия. Също така дава възможност да започнете да сканирате (цветно или черно-бяло в зависимост от настройките на сканиране в ControlCenter).
-  **Colour Start (Старт Цветно)**
Дава възможност да започнете да правите цветни копия. Също така дава възможност да започнете да сканирате (цветно или черно-бяло в зависимост от настройките на сканиране в ControlCenter).

5 On/Off (Вкл./Изкл.)

Можете да включите или изключите устройството.

Ако изключите устройството, то периодично ще почиства главата за да поддържа качеството на разпечатване.

6 Ink Management (Контрол на мастилата)

Дава възможност да почистите главата, да проверите качеството на разпечатване и да проверите останалото количество мастило.

7 Scan (Сканиране)

Дава възможност за достъп до режим Сканиране.

8 PhotoCapture (Картов център)

Дава възможност за достъп до режим PhotoCapture Center™.

9 LCD (Дисплей от течни кристали)


Показва съобщения на екрана за да ви помогне да настроите и използвате устройството си.



10 Warning LED (Предупреждения на дисплея)

Светва червено когато дисплеят покаже грешка или важно статус съобщение.

Предупредителни светлинни индикатори

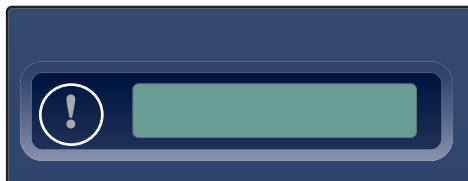Статус индикаторът (Светещ диод) е светлина, която показва DCP статуса. Дисплеят показва настоящия статус на устройството, когато то е в режим на готовност.



Светлинен индикатор	DCP статус	Описание
 Изключен	Готовност	DCP е готов.
 Червено	Капак отворен	Капакът е отворен. Затворете капака. (Вижте <i>Съобщения за грешки</i> на стр. 28.)
	Няма мастило	Подменете касетата с мастило с нова. (Вижте <i>Подмяна на касетите с мастило</i> на стр. 33.)
	Грешка с хартия	Поставете хартия в тавата или изчистете задръстването на хартия. Проверете съобщението на дисплея. (Вижте <i>Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка</i> на стр. 25.)
	Други съобщения	Проверете съобщението на дисплея. (Вижте <i>Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка</i> на стр. 25.)

Разпечатване на рапорти

Разполагате със следните рапорти:

- Помощен лист
- Потреб. Настр.

Как се разпечатва рапорт

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете 3.Печатай доклад.
Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете рапорта, който желаете.
Натиснете **ОК**.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)**.

2

Зареждане на документи и хартия


Зареждане на документи

Можете да копирате и да сканирате от стъклото на скенера.


Зареждане на хартия, пликове и други носители

Зареждане на хартия и други носители


1

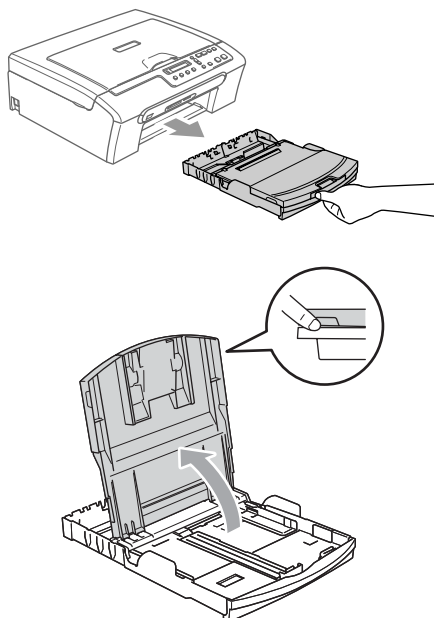


2

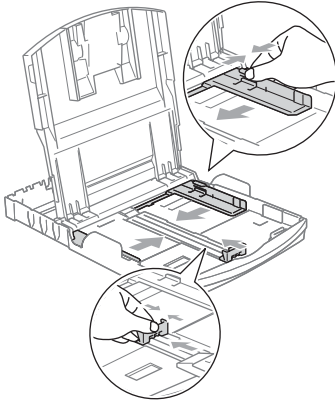


3

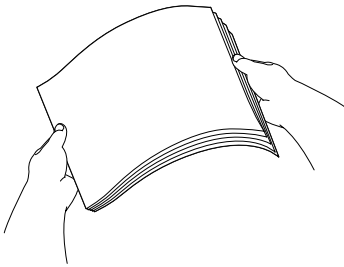

4 Проверете дали хартията е легнала равномерно в тавата.

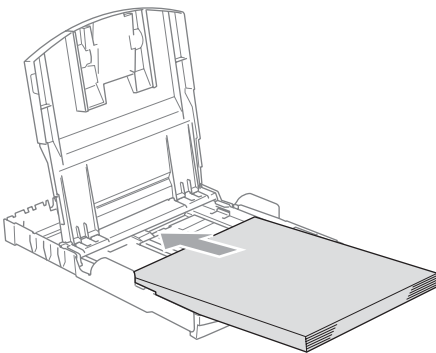


5 Внимателно с две ръце регулирайте водачите на широчината и дължината на хартията.

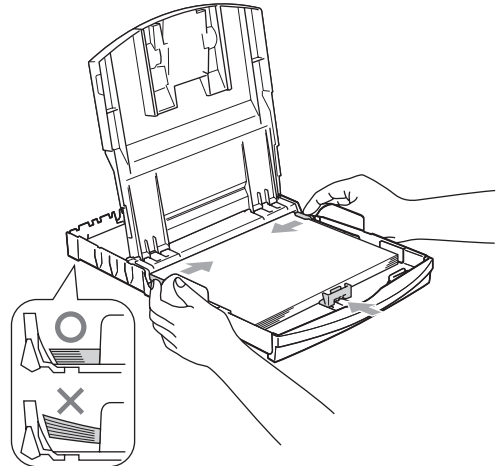


 **Забележка**

Внимавайте да не поставите хартията прекалено навътре; тя може да се повдигне в задната част на тавата и да причини проблеми при подаването.

6

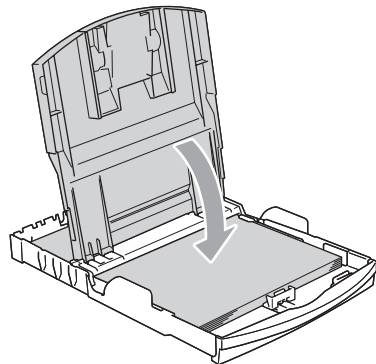


7

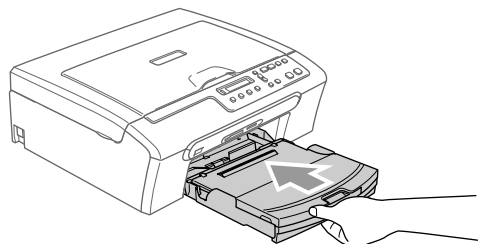

2

8

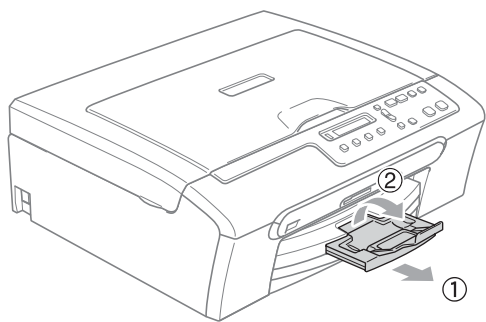



Копиране

Копиране

10

Как се копира

Единично копиране


- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Многократно копиране

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете многократно **Number of Copies (Брой копия)** докато се появи броят копия, който желаете (до 99).
Или натиснете ▲ или ▼ за да промените броя копия.
- 3 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Опции на Копиране

Когато искате бързо да промените настройките за копиране, само временно – за следващото копие, то използвайте временните клавиши за Копиране. Можете да използвате различни комбинации.



Устройството си възвръща фабричните настройки 60 секунди след като приключи с копирането.



Директно Фото Разпечатване

Разпечатване на снимки от карта памет	12
Разпечатване на снимки от фотоапарат с PictBridge	16

4

Разпечатване на снимки от карта памет

Операции на PhotoCaptureCenter™

Използване на карти памет



CompactFlash®



Memory Stick®
Memory Stick Pro™




SecureDigital™
MultiMediaCard™




xD-Picture Card™

- miniSD™ може да се използва с miniSD™ адаптер.
- Memory Stick Duo™ може да се използва с Memory Stick Duo™ адаптер.
- Memory Stick Pro Duo™ може да се използва с Memory Stick Pro Duo™ адаптер.
- Адаптерите не са в комплект с устройството. Свържете се с доставчик на адаптери.

Поставете картата плътно в съответния слот.

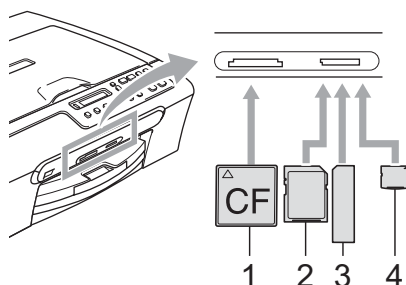

- 1 CompactFlash®
- 2 SecureDigital™, MultiMediaCard™
- 3 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 4 xD-Picture Card™

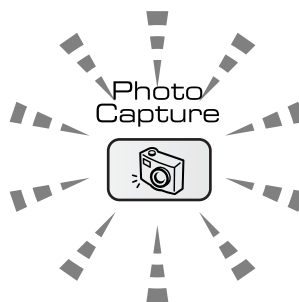

- **Вкл.**
Памет картата е поставена правилно.
- **Изкл.**
Няма памет карта или е поставена неправилно.
- **Примигване**
Поставената памет карта се чете или върху нея се записва.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ изключвайте кабела на ел. захранване и НЕ отстранявайте памет картата от управляващото устройство (слота) когато устройството чете или записва върху картата (клавишът **PhotoCapture (Картов център)** мига).
Ще загубите данните или ще повредите картата.

Устройството може да чете само една памет карта наведнъж, така, че не поставяйте повече от една карта в слот.

Как се разпечатва от памет карта

- 1 Уверете се, че сте поставили памет картата в правилния слот. На дисплея ще се появи следното съобщение:

C.Flash активна

Натисни Photo...
- 2 Натиснете **PhotoCapture (Картов център)**. За DPOF разпечатване, вижте *DPOF разпечатване* на стр. 15.
- 3 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Отпеч. индекса и след това изберете **OK**.
- 4 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за да започнете да разпечатвате индекса. Запишете номера на изображението, което искате да разпечатате. Вижте *Разпечатване на индекса с кратки описания* на стр. 14.
- 5 За да разпечатате изображение натиснете ▲ или ▼ за да изберете Отпеч. образите в ❸ и след това изберете **OK**. Вижте *Разпечатване на изображения* на стр. 14.
- 6 Въведете номера на изображението и натиснете **OK**.
- 7 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за да започнете да разпечатвате.

Разпечатване на индекса с кратки описания



- 1 Уверете се, че сте поставили памет картата в правилния слот.


Натиснете  (**PhotoCapture (Картов център)**).

- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Отпеч. индекса.
Натиснете **ОК**.

- 3 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете 6 образа/линии ИЛИ 5 образа/Линия.
Натиснете **ОК**.



5 образа/Линия

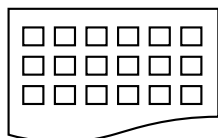

6 образа/линии

- 4 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за да разпечатвате.

Разпечатване на изображения

Преди да можете да разпечатате изображение трябва да знаете номера му.

- 1 Уверете се, че сте поставили памет картата в правилния слот.
- 2 Първо разпечатайте индекса. (Вижте *Разпечатване на индекса с кратки описания* на стр. 14.)

Натиснете  (**PhotoCapture (Картов център)**).

- 3 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Отпеч. образите. Натиснете **ОК**.
- 4 Многократно натиснете ▲ за да въведете номера на изображението, което искате да разпечатате.
Натиснете **ОК**.







Номер: 1, 3, 6

- 5 След като изберете всички изображения, които искате да разпечатате, натиснете **ОК** за да изберете настройките.
Ако вече сте направили настройките, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
- 6 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете типа хартия, който използвате, Обикн. хартия, Inkjet Хартия, Brother Снимка или Друга Снимка.
Натиснете **ОК**.


- 7 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете размера хартия, който използвате, Letter, A4, 10x15cm или 13x18cm.
 - Ако сте избрали Letter или A4, отидете на 8.
 - Ако сте избрали друг размер, отидете на 9.
 - Ако вече сте направили настройките, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.

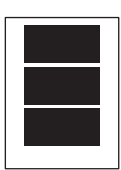- 8 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете размера на разпечатване (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm или Макс. размер). Натиснете **ОК**.
- 9 Изберете една от опциите по-долу:
- За да изберете броя копия, отидете на 10.
 - Ако вече сте направили настройките, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
- 10 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете желанния брой копия. Натиснете **ОК**.
- 11 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за да разпечатвате.

Позициите на разпечатване когато използвате размер хартия А4 са посочени по-долу.

1 10x8cm	2 13x9cm	3 15x10cm
		
4 18x13cm	5 20x15cm	6 Макс. размер
		

DPOF разпечатване

- 1 Поставете плътно памет картата в слота.
- C.Flash активна
- Натиснете  (**PhotoCapture (Картов център)**).
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Отпеч. образите. Натиснете **ОК**.
- 3 Ако има DPOF файл на картата, дисплеят ще покаже:
- DPOF печат: Да
- 4 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете DPOF печат: Да. Натиснете **ОК**.
- 5 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете типа хартия, който използвате, Обикн. хартия, Inkjet Хартия, Brother Снимка или Друга Снимка. Натиснете **ОК**.
- 6 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете размера хартия, който използвате, Letter, А4, 10x15cm или 13x18cm. Натиснете **ОК**.
- Ако сте избрали Letter или А4, отидете на 7.
 - Ако сте избрали друг размер, отидете на 8.
- 7 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете размера на разпечатване (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm или Макс. размер). Натиснете **ОК**.
- 8 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за да разпечатвате.



Преди да използвате PictBridge

Изисквания за PictBridge

За да предотвратите евентуални грешки, помнете следното:

- Устройството и цифровият фотоапарат трябва да са свързани със съответния USB кабел.
- Разширението на файла трябва да бъде .JPG (Други разширения като .JPEG, .TIF, .GIF и т.н. няма да бъдат разпознати).
- Операциите на PhotoCapture Center не са достъпни, когато използвате функцията PictBridge.



Приложения.



Сигурност и Легалност	18
Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка	25
Меню и Функции	39
Спецификации	40

Избор на местоположение

Поставете устройството на равна, стабилна повърхност, без вибрации и трусове, например бюро. Поставете устройството близо до обикновено, заземено ел. гнездо. Изберете място, където температурата е между 10° и 35° C (50° F и 95° F).

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте устройството на място с голям трафик.
- Не поставяйте устройството върху килима.
- НЕ поставяйте устройството в близост до нагреватели, климатици, хладилници, медицинско оборудване, химикали или вода.
- НЕ излагайте устройството на директна слънчева светлина, прекалена топлина, влага или прах.
- НЕ свързвайте устройството към ел. гнезда управлявани от стенни превключватели или автоматични таймери.
- Прекъсване на захранването може да унищожи информацията в паметта на устройството.
- Не свързвайте устройството към ел. гнезда на ел. верига, където са включени големи уреди или друго оборудване, което може да прекъсне ел. захранване.
- Отстранете източниците на смущения, като високоговорители или бази на безжични телефони.

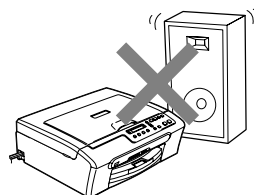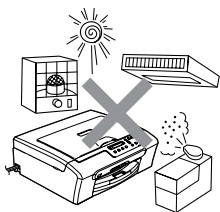

Безопасна употреба на устройството


Моля пазете тези инструкции за бъдеща справка преди да започнете.




ВНИМАНИЕ



В устройството има електроди с високо напрежение. Преди да почистите устройството отвътре, уверете се, че сте изключили захранващия кабел от ел. гнездо. Това може ще предотврати евентуален токов удар.

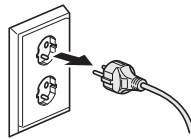


НЕ пипайте контакта с мокри ръце. Това може да причини токов удар.

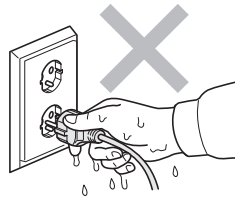


НЕ дърпайте ел. кабел държейки го в средата. Това може да причини токов удар.




НЕ поставяйте ръцете си на края на устройството под капака на скенера. Това може да доведе до нараняване.

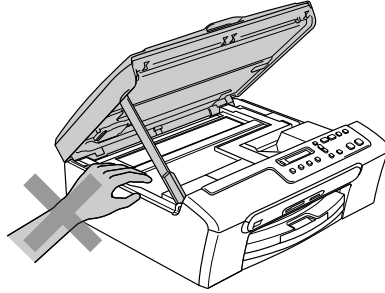

НЕ пипайте захранващата ролка за хартия. Това може да доведе до нараняване.

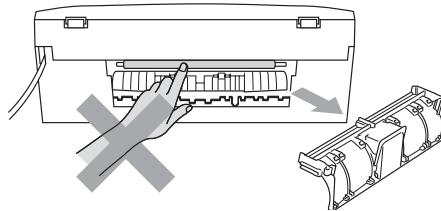


НЕ пипайте потъмнената зона, показана на илюстрацията по-долу. Това може да доведе до нараняване.

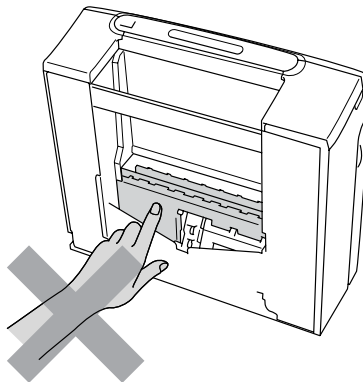



Когато премествате устройството, то трябва да го повдигате, хващайки от двете страни основата, както е показано на илюстрацията. Не носете устройството хващайки го за капака на скенера.

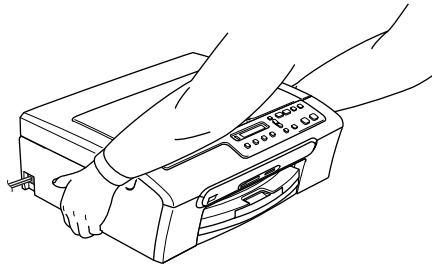

Ако устройството се нагрее, пуши или генерира някакви силна миризма, то веднага изключете ел. захранване и извадете щепсела от ел. гнездо. Свържете се с вашия дилър на Brother или с Brother Customer Service.

Ако в машината попаднат метални предмети, вода или други течности, веднага го изключете от ел. захранване и извадете щепсела от ел. гнездо. Свържете се с вашия дилър на Brother или с Brother Customer Service.



ВНИМАНИЕ

- Този продукт трябва да бъде инсталиран в близост до лесно достъпен електрически контакт. В бедствени ситуации трябва да изключите щепсела от ел. гнездо за да изключите ел. захранване напълно.
- Винаги се уверявайте, дали щепселът е напълно включен.

Важни мерки за безопасност

- 1 Прочетете всички инструкции.
- 2 Запазете ги за бъдеща справка.
- 3 Следвайте всички предупреждения и маркирани на устройството инструкции.
- 4 Преди да почистите устройството отвътре, изключете кабела на ел. захранване от ел. гнездо. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. За почистване използвайте влажна кърпа.
- 5 Не употребявайте този продукт в близост до вода.
- 6 Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, щендер или маса. Устройството може да падне, причинявайки сериозни повреди.
- 7 Слотове и отворите от задната или долната страна на устройството служат за вентилация. За да се осигури надеждна работа на устройството и за да се предпази от пренагряване, тези отвори не трябва да се запушват или покриват. Отворите не трябва никога да се запушват поставяйки го на легло, диван, килим или друга подобна повърхност. Устройството не трябва никога да се поставя близо до или върху радиатор или нагревател. Устройството не трябва никога да се вгражда, ако не е осигурена адекватна вентилация.
- 8 Този продукт трябва да оперира с ел. захранване посочено на етикета. Ако не сте сигурни за типа ел. захранване, моля свържете се с вашия дилър или с местната електроцентраля.
- 9 Използвайте само ел. кабел предоставен с устройството.
- 10 Този продукт е снабден с 3 проводников заземен щепсел. Този щепсел ще пасне само на заземено ел. гнездо. Това е мярка за безопасност. Ако не можете да вкарате щепсела в ел. гнездо, обадете се на електротехника ви за да го замени. Недейте да омаловажавате целта на заземен щепсел.
- 11 Не позволявайте нищо да остане върху ел. кабел. Не поставяйте устройството така, че хора да минават през кабела.
- 12 Не поставяйте нищо пред устройството, което може да блокира разпечатването. Не поставяйте нищо в тавата за разпечатване.
- 13 Изчакайте страниците сами да излезнат от устройството преди да ги вземете.
- 14 При следните случаи, изключете устройството от ел. гнездо и се обърнете към Оторизиран Сервиз на Brother:
 - Когато ел. кабел е повреден или протрит.
 - Ако в устройството е разлята течност.
 - Ако устройството е било изложено на дъжд или вода.
 - Ако продуктът не работи нормално въпреки, че се спазват всички инструкции, то регулирайте само настройките, които са описани в ръководството за употреба. Неправилната регулировка на другите настройки може да доведе до повреда и често изисква основен ремонт от квалифициран електротехник.
 - Ако продуктът е бил изпуснат или капакът е бил повреден.

- Ако устройството показва значителна промяна в работата си, индикирайки нужда от преглед.

15 За да защитите устройството си от свръхнапрежение, препоръчваме да използвате устройство за електрическа защита (Предпазител от свръхнапрежение).

16 За да намалите риска от пожар, електрически шок или нараняване на хора отбележете следното:

- Не използвайте устройството близо до уреди използващи вода, плувни басейни или в мокри сутерени.
- Не използвайте устройството по време на буря (съществува потенциален риск от електрически шок) или в непосредствена близост до изтичане на газ.

ВАЖНО - За вашата безопасност

За да се гарантира безопасна работа, осигуреният троен щепсел трябва да се поставя в стандартен троен контакт, който е правилно заземен в рамките на нормалното домашно окабеляване.

Фактът, че оборудването работи задоволително, не означава, че е електричеството е заземено и че инсталацията е напълно безопасна. За да бъдете в безопасност, свържете се с квалифициран електротехник, ако имате и най-малко съмнение, че заземяването на електричеството не е успешно.

ЕС Постановление 2002/96/ЕС и EN50419



Само Европейски Съюз

Оборудването е означено със следния символ за преработка. Това означава, че след приключване на живота на оборудването трябва да го изхвърлите на съответния пункт за вторични суровини, а не да го оставите на обикновено непредназначено за това място. Това ще е от полза за цялата околна среда. (само Европейски Съюз)

Търговски марки

Графичният знак на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link е регистрирана търговска марка на Brother International Corporation.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

Windows и Microsoft са регистрирани търговски марки на Microsoft в САЩ и в други страни.

Macintosh и True Type са регистрирани търговски марки на Apple Computer, Inc.

PaperPort е регистрирана търговска марка на ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager е регистрирана търговска марка на NewSoft Technology Corporation.

Microdrive е търговска марка на International Business Machine Corporation.

CompactFlash е регистрирана търговска марка на SanDisk Corporation.

Memory Stick е регистрирана търговска марка на Sony Corporation.

SecureDigital е търговска марка на Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation и Toshiba Corporation.

SanDisk е лицензиант на търговските марки SD и miniSD.

MultiMediaCard е търговска марка на Infineon Technologies и е лицензирана към MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card е търговска марка на Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation и Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo и MagicGate са търговски марки на Sony Corporation.

PictBridge е търговска марка.

Всяка компания, чийто софтуер е споменат в това Ръководство, притежава Лицензно споразумение, специфично за собствените ѝ програми.

Всички други търговски марки и имена на продукти споменати в Ръководството на потребителя, Ръководството за употреба на програмаи Ръководството на мрежовия потребител са регистрирани марки на съответните фирми.

В

Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка

Отстраняване на неизправности

Ако имате затруднения с устройството си

Разпечатване

Затруднение	Предложения
Няма разпечатка	Проверете интерфейсия кабел на устройството и на компютъра ви.
	Една или повече касети с мастило са празни. (Вижте <i>Подмяна на касетите с мастило</i> на стр. 33.)
	Проверете дали дисплея показва съобщение за грешка. (Вижте <i>Съобщения за грешки</i> на стр. 28.)
	Проверете дали е избран и инсталиран правилния принтер драйвер.
	Уверете се, че устройството е онлайн. Щракнете Старт и после Принтери и факсов . Щракнете с десния клавиш на мишката Brother DCP-XXXX (където XXXX е името на вашия модел) и се уверете дали е маркирано 'Използване на принтер офлайн'.
Лошо качество на разпечатване	Проверете качеството на разпечатване. (Вижте <i>Проверка на качеството на разпечатване</i> на стр. 35.)
	Проверете в менюто дали драйвера на принтера или типа хартия съответства на типа хартия, който използвате. (Вижте <i>Разпечатване за Windows®</i> Ръководството за употреба на програма на компакт диска-.)
	Уверете се, че касетите с мастило са нови. Следното може да причини запушване с мастило: <ul style="list-style-type: none"> ■ Датата на годност на опаковката на касетата пълнител е изминала. (Касетите пълнител са годни до две години, ако се съхраняват в оригиналните им опаковки.) ■ Касетата с мастило е била в устройството повече от шест месеца. ■ Касетата с мастило може да не е била съхранявана правилно.
	Опитайте се да използвате препоръчания тип хартия.
	Препоръчителната околна среда на устройството е между 20° C до 33° C (68° F до 91° F).
В текста или графиката се появяват бели хоризонтални линии.	Почистете главата. (Вижте <i>Почистване на главата</i> на стр. 34.)
	Опитайте се да използвате препоръчания тип хартия.
Устройството разпечатва празни страници.	Почистете главата. (Вижте <i>Почистване на главата</i> на стр. 34.)
Символите и редовете се наслагат.	Проверете подравняването на разпечатването. (Вижте <i>Проверка на подравняването на разпечатването</i> на стр. 36.)
Разпечатаният текст или изображение е изкривено.	Уверете се, дали хартията е заредена правилно в тавата на хартия и дали фиксаторите са регулирани правилно. (Вижте <i>Зареждане на хартия и други носители</i> на стр. 6.)
	Уверете се дали капака на Изчистването на задръстване с хартия е сложен правилно.

Затруднение	Предложения
В горната централна част на разпечатаната страница се появява размазано петно.	Уверете се, дали хартията не е прекалено тънка или намачкана.
Разпечатването е замърсено или има изтичане на мастило.	Уверете се, дали използвате препоръчания тип хартия. Не манипулирайте хартията докато мастилото не изстине.
Появяват се петна на задната или в долната страна на страницата.	Уверете се дали валика на принтера не е замърсен с мастило.
	Уверете се дали използвате удължителя на подложката за документи. (Вижте <i>Зареждане на хартия и други носители</i> на стр. 6.)
Устройството разпечатва дебели линии.	Проверете Обратен Ред в Основни табулацията на принтер драйвера.
Разпечатките са набръчкани.	В табулацията на принтер драйвера Основни щракнете Настройки и отмаркирайте Двупосочен печат .
Не мога да изпълня '2 в 1 или 4 в 1' разпечатване.	Проверете дали настройките на размера на хартията в програмата и тези на принтер драйвера са еднакви.
Скоростта на разпечатване е много ниска.	Опитайте се да промените настройките на принтер драйвера. Високата разделителна способност се нуждае от по-дълго време за обработка, изпращане и разпечатване. Опитайте друга настройка на качеството в табулацията на принтер драйвера Основни . Също така, щракнете табулацията Настройки и се уверете дали сте отмаркирали Засилване на цветовете .
	Настройте функцията без ограничител. Разпечатването без ограничител е по-бавно от нормалното. (Вижте <i>Разпечатване</i> за Windows® Ръководството за употреба на програма на компакт диска.)
Подобряването на цвета не работи правилно.	Ако данните на изображението не са пълно цветни в програмата ви (като 256 цвята), то Подобряването на цвета няма да работи. Използвайте поне 24 битов цвят с функцията Подобряване на цвета.
Устройството захранва няколко страници наведнъж	Уверете се, че тавата за хартия е заредена правилно. (Вижте <i>Зареждане на хартия и други носители</i> на стр. 6.)
	Уверете се, дали в тавата за хартия не са заредени повече от два типа хартия наведнъж.
Разпечатаните страници не се подреждат добре.	Уверете се дали използвате удължителя на подложката за документи. (Вижте <i>Зареждане на хартия и други носители</i> на стр. 6.)
Захранват се разпечатани страници и причиняват задръстване.	Уверете се, дали сте издърпали подложката докато щракне.
Устройството не разпечатва от Paint Brush.	Опитайте се да регулирате настройките на дисплея на '256 цвята'.
Устройството не разпечатва от Adobe Illustrator.	Опитайте се да намалите резолюцията на разпечатване. (Вижте <i>Разпечатване</i> за Windows® Ръководството за употреба на програма на компакт диска-.)
Устройството не може да разпечата пълни страници на документа. Появява се съобщение Няма памет.	Намалете резолюцията на разпечатване. (Вижте <i>Разпечатване</i> за Windows® Ръководството за употреба на програма на компакт диска-.)
	Намалете сложността на документа си и опитайте отново. Намалете качеството на графиката или броя шрифтове в програмата ви.

Затруднения при копиране

Затруднение	Предложения
На копията се появяват вертикални линии.	Ако на копията се появяват вертикални линии, почистете скенера. (Вижте <i>Почистване на скенера</i> на стр. 34.)

Затруднения при сканиране

Затруднение	Предложения
По време на сканиране се появяват TWAIN/WIA грешки.	Уверете се, че като главен източник е избран TWAIN/WIA драйвера на Brother. В PaperPort® SE с OCR, щракнете File (Файл), Scan (Сканиране) : и изберете TWAIN/WIA драйвера на Brother.

Затруднения със софтуера

Затруднение	Предложения
Не мога да инсталирам софтуер или разпечатване	Стартирайте Repair MFL-Pro Suite (Поправка MFL-Pro Suite) от компактдиска. Програмата ще поправи и реинсталира софтуера.
'Заето управляващо устройство'	Уверете се, дали устройството не показва съобщение за грешка на дисплея.

Затруднения с PhotoCapture Center™

Затруднение	Предложения
Сменяемият диск не работи правилно.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Инсталирали ли сте актуализацията на Windows® 2000? Ако не сте, направете следното: <ol style="list-style-type: none"> 1) Издърпайте USB кабела. 2) Инсталирайте актуализацията на Windows® 2000 и вижте Ръководството за бързо инсталиране. След инсталацията компютърът ви автоматично ще се рестартира. 3) След рестартиране изчакайте около 1 минута и след това свържете USB кабела. 2 Извадете картата носител и след това отново я поставете. 3 Ако сте избрали 'Изхвърляне' от Windows®, то преди да продължите извадете картата носител. 4 Ако се появява съобщение за грешка докато се опитвате да извадите картата носител, то това означава, че картата се обработва. Изчакайте момент и след това опитайте отново. 5 Ако всичко споменато досега не реши проблема, то изключете компютъра и устройството и след това отново ги включете. (Ще трябва да изключите хранящия кабел на устройството.)
Не мога да получа достъп до Сменяемия диск от иконата на екрана.	Уверете се, че сте поставили памет картата в правилния слот.

Съобщения за грешки

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Висока темпер.	Главата е прекалено топла.	Оставете устройството малко да си почине.
Грешка медия	Картата носител е или повредена или неправилно форматирана или има проблем.	Поставете отново плътно картата в слота и се уверете дали е в правилна позиция. Ако съобщението за грешка продължава да съществува, то проверете управляващото устройство поставяйки друга карта носител, за която сте сигурни, че работи.
Грешно USB у-во	Не компатибилно или повредено управляващо устройство PictBridge е свързано с PictBridge порт.	Изключете управляващото устройство от PictBridge порта и след това натиснете On/Off (Вкл./Изкл.) за да изключите устройството и след това отново го включете.
Капака е отворен	Капакът на скенера не е напълно затворен.	Повдигнете капака на скенера и след това отново го затворете.
Невъз. Иниц. XX	Устройството има механичен проблем. —или— В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви чужди предмети от устройството. Ако съобщението за грешка продължава да стои, изключете устройството от източника на ел. захранване за няколко минути и след това отново го включете.
Невъз. Почист XX	Устройството има механичен проблем. —или— В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви чужди предмети от устройството. Ако съобщението за грешка продължава да стои, изключете устройството от източника на ел. захранване за няколко минути и след това отново го включете.
Невъз. Принт. XX	Устройството има механичен проблем. —или— В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви чужди предмети от устройството. Ако съобщението за грешка продължава да стои, изключете устройството от източника на ел. захранване за няколко минути и след това отново го включете.
Невъз. Скан. XX	Устройството има механичен проблем. —или— В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви чужди предмети от устройството. Ако съобщението за грешка продължава да стои, изключете устройството от източника на ел. захранване за няколко минути и след това отново го включете.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Невъз. Смяна ХХ	Устройството има механичен проблем. —или— В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви чужди предмети от устройството. Ако съобщението за грешка продължава да стои, изключете устройството от източника на ел. захранване за няколко минути и след това отново го включете.
Ниска темпер.	Главата е прекалено студена.	Оставете устройството да загрее.
Няма Мазилница	Касетата с мастило не е инсталирана правилно.	Извадете касетата с мастило и пак я поставете, намествайки я правилно. (Вижте <i>Подмяна на касетите с мастило</i> на стр. 33.)
Няма черно	Една или повече касети с мастило са празни. Устройството ще спре всички разпечатвания.	Подменете касетите с мастило. (Вижте <i>Подмяна на касетите с мастило</i> на стр. 33.)
Няма памет	Паметта на устройството е пълна.	Текущо копиране Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) и изчакайте докато текущите операции завършат и опитайте отново. Текущо разпечатване Намалете резолюцията на разпечатване (За детайли, вижте <i>Разпечатване</i> за Windows® Ръководството за употреба на програма на компакт диска.)
Няма файл	Картата носител в управляващото устройство не съдържа .JPG файл.	Поставете правилната карта носител в слота отново.
Няма хартия	В устройството няма хартия или хартията не е заредена правилно в тавата.	Направете следното: <ul style="list-style-type: none"> ■ Заредете тавата с хартия и след това натиснете Mono Start (Старт черно-бяло) или Colour Start (Старт Цветно). ■ Извадете хартията и след това отново я заредете и натиснете Mono Start (Старт черно-бяло) или Colour Start (Старт Цветно).
	Хартията се е задръстила вътре в устройството.	Вижте <i>Задръстване на принтера или задръстване с хартия</i> на стр. 31.
Оставащи данни	Разпечатаните данни остават в паметта на устройството.	Рестартирайте разпечатването от компютъра си.
	Разпечатаните данни остават в паметта на устройството. USB кабелът е бил изключен докато компютърът е изпращал данни към устройството.	Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) . Устройството ще отмени задачата и ще я изчисти от паметта. Опитайте се да разпечатате отново.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Свършва черното	Една или повече касети с мастило са празни.	Заявете нова касета с мастило.
Смачкана хартия	Хартията се е задръстила вътре в устройството.	Вижте <i>Задръстване на принтера или задръстване с хартия</i> на стр. 31.




Променяне на езика на дисплея


- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете 0.Инициал. настр.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете 0.Локален език.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете езика си.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Подобряване на изгледа на дисплея


- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете 0.Инициал. настр.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете 2.LCD Контраст.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете Светъл или Тъмен.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Задръстване на принтера или задръстване с хартия

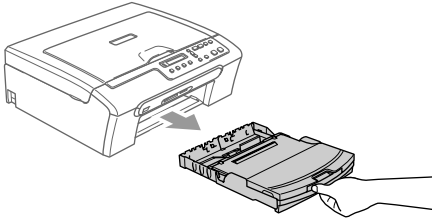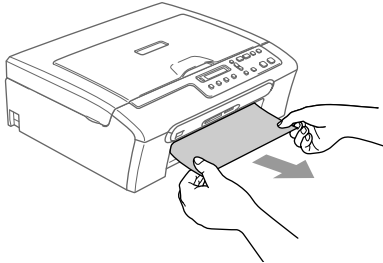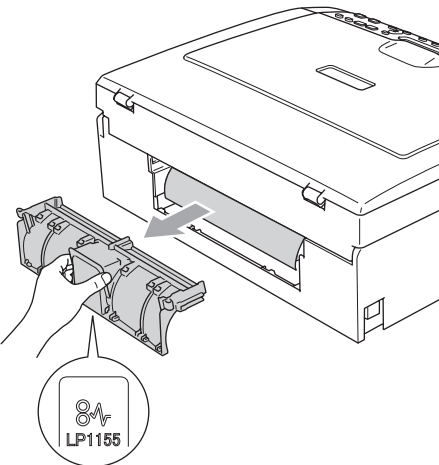
- 1 
- 2 
- 3 

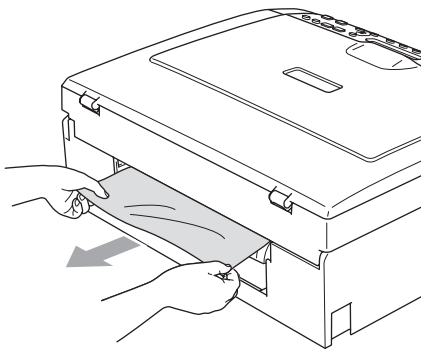


- 4 Поставете обратно капака на Изчистване на задръстване с хартия. Уверете се дали капакът е сложен правилно.

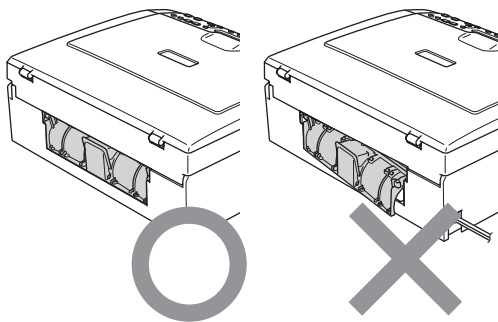

- 5 Уверете се дали не е останала задръстена хартия вътре в устройството.

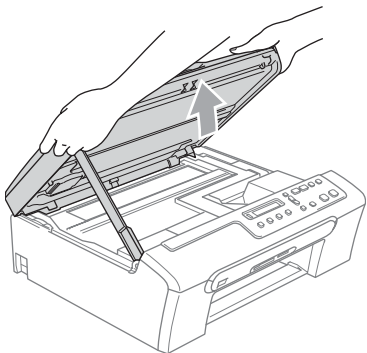



6

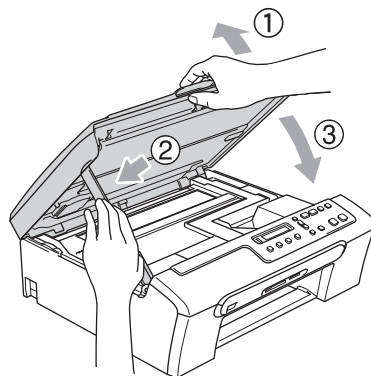

Текуща поддръжка



Подмяна на касетите с мастило

1 Отворете капака на касетата.

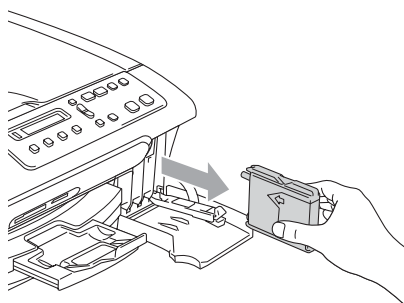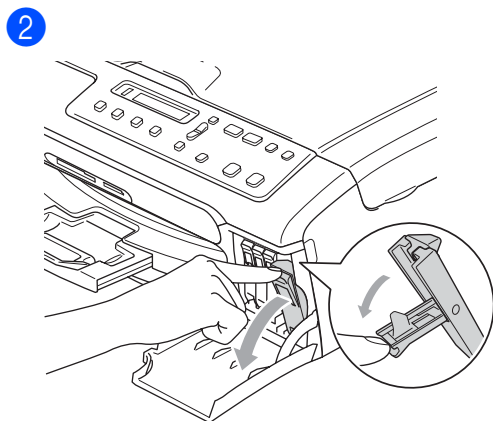


3 Отворете новата опаковка с касетата с мастило за цвета посочен на дисплея и след това извадете касетата с мастило.


4

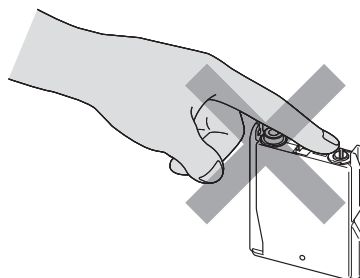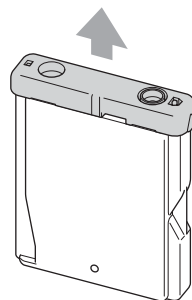

5

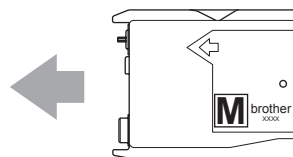

6

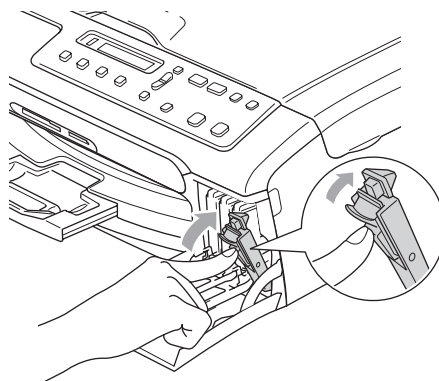

- 7 За всяка нова касета, която инсталирате, натиснете ▲ (Да) за да рестартирате брояча на мастило автоматично за съответния цвят.

⚠ ВНИМАНИЕ


Ако в очите ви влезне мастило, то бързо ги измийте с вода и се свържете с лекар.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Мултифункционалните устройства на Brother са създадени да работят с мастило с определени спецификации и ще работят оптимално, когато се зареждат с оригиналните касети с мастило на Brother. Brother не може да гарантира тази оптимална ефективност, ако се използват касети с мастило с други спецификации. Затова Brother не препоръчва използването на други касети освен оригиналните или повторно пълнене на празните касети с мастило от други източници. Ако главата или друга част на устройството се повреди, поради несъвместимост на тези продукти с устройството, то всякакви необходими поправки на устройството няма да бъдат покрити от гаранцията.

Почистване на скенера

1

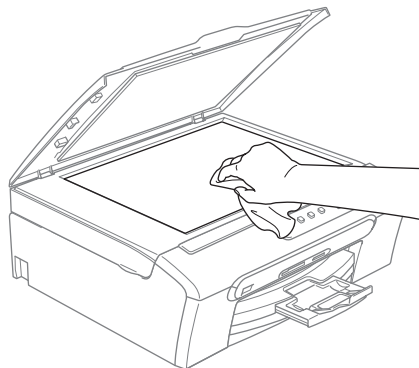

Почистване на главата

1

Натиснете **Ink Management (Контрол на мастилата)**.

2

Натиснете ▲ или ▼ за да изберете **Изчистване**.
Натиснете **ОК**.

3

Натиснете ▲ или ▼ за да изберете **Черно, Цвят или Всичко**.
Натиснете **ОК**.
Устройството почиства главата.
Когато почистването приключи, устройството автоматично ще се върне в режим на готовност.



Забележка

Ако почистите главата поне пет пъти и качеството на разпечатване не се е подобрило, то се свържете с вашия дилър на Brother.

Проверка на качеството на разпечатване

- 1 Натиснете **Ink Management (Контрол на мастилата)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Пробен печат.
Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Качест на печат.
Натиснете **ОК**.
- 4 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството разпечатва Страница за проверка на качеството.
- 5 Проверете качеството на четирите цветни квадратчета на страницата.
- 6 Направете следното:
 - Ако всички линии са ясни и видими, натиснете ▲ за да изберете Да и отидете на стъпка 10.
 - Ако виждате липсващи къси линии както е показано по-долу, натиснете ▼ за да изберете Не.

ОК



Лошо



- 7 Дисплеят пита дали качеството на разпечатване е ОК за черното и трите цвята.

Натиснете ▲ (Да) или ▼ (Не).

- 8 Дисплеят ви пита дали искате да започне почистване.

Натиснете ▲ (Да).

Устройството започва да почиства главата.

- 9 След като почистването приключи, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството разпечатва Страница за проверка на качеството и се връща към стъпка 6.

- 10 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.
Ако повторите тази процедура поне пет пъти и качеството на разпечатване все още е лошо, то подменете касетата с мастило на запушения цвят.
След подмяна на касетата с мастило, проверете качеството на разпечатване. Ако проблемът продължава да съществува, повторете поне пет пъти процедурите по почистване и проверка с новата касета с мастило. Ако мастилото все още не се разпечатва, то се свържете с вашия дилър на Brother.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ пипайте главата. Пипането на главата може да доведе до дълготрайна повреда и може да обезсили гаранцията.

Забележка



Когато се запуши дюза на главата, то тестовата страница изглежда така.



След като дюзата на главата се почисти, хоризонталните линии изчезват.

Проверка на подравняването на разпечатването

- 1 Натиснете **Ink Management (Контрол на мастилата)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Пробен печат. Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Подредба. Натиснете **ОК**.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**. Устройството разпечатва Страницата за проверка на подравняването.

Подред. как е?

▲ Да ▼ Не

- 5 Маркирайте 600 dpi и 1200 dpi тестови разпечатки за да видите дали номер 5 е най-близо до номер 0.

- Ако теста номер 5 и на 600 dpi и на 1200 dpi напълно съответстват, натиснете ▲ (Да) за да приключите Проверката на подравняването и отидете на стъпка 6.
- Ако друг номер на разпечатване съответства по-добре на 600 dpi или 1200 dpi, натиснете ▼ (Не) за да го изберете.

- 6 За 600 dpi, натиснете ▲ или ▼ за да изберете номера на тестовата разпечатка, която е най-близо до номер 0 (1-8).

600dpi нагласи

Изб. най-добър#5

Натиснете **ОК**.

- 7 За 1200 dpi, натиснете ▲ или ▼ за да изберете номера на тестовата разпечатка, която е най-близо до номер 0 (1-8).

1200dpi нагласи

Изб. най-добър#5

Натиснете **ОК**.


- 8 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Опаковане и транспортиране на устройството

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Важно е устройството да 'настани' главата след приключване на задача за разпечатване. Изслушайте внимателно устройството преди да го изключите и се уверете дали механичният шум е спрял. Не позволявайки на устройството да приключи процеса по настаняването на главата може да доведе до проблеми с разпечатването и повреда на главата.


- 1 Отворете капака на касетата.
- 2 Извадете всички касети с мастило. (Вижте *Подмяна на касетите с мастило* на стр. 33.)

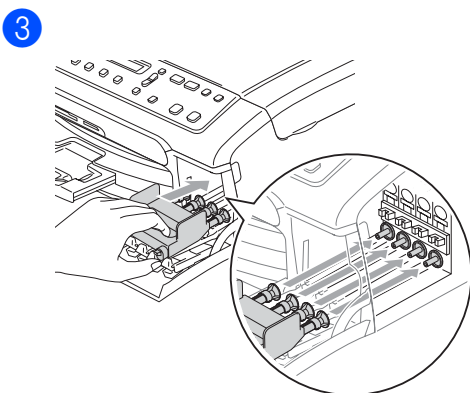


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не можете да намерите жълтите предпазни части НЕ изваждайте касетите с мастило при транспортиране. Много е важно устройството да бъде транспортирано или с поставени жълти предпазни части или с касети с мастило. Транспортирането без тях ще повреди устройството и може да обезсили гаранцията.


- 4 Извадете кабела за ел. захранване от ел. гнездо.
- 5 С две ръце поставете пластмасовите фиксатори от двете страни на устройството за да повдигнете капака на скенера докато застане стабилно в отворено положение. Извадете интерфейсия кабел от устройството, ако е свързано.

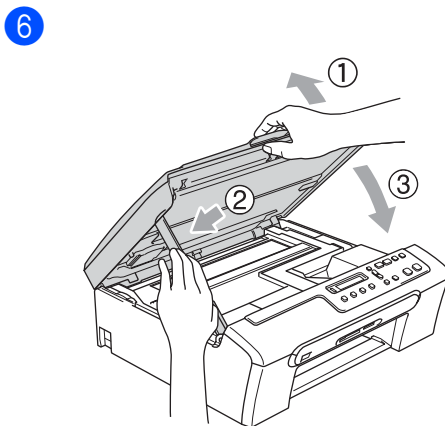

7

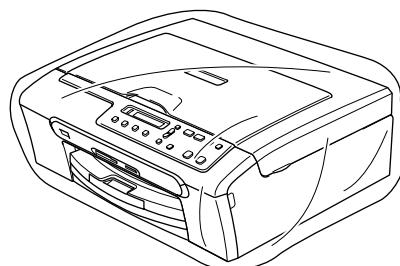

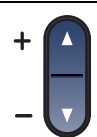


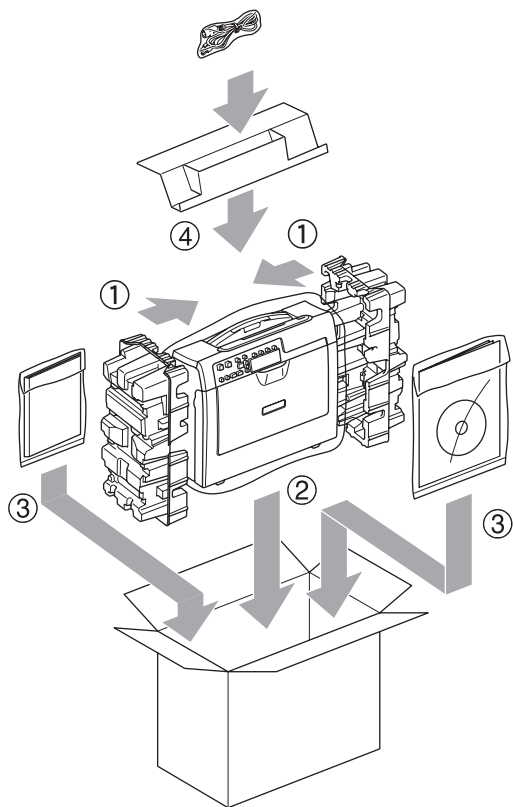

8



9 Затворете кашона и го облепете с тиксо.

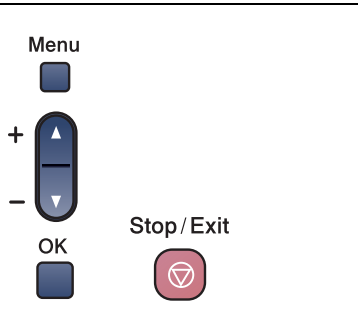Клавиши на менюто

	
	Влизане в менюто.
	Преминавате през настоящото ниво на менюто.
	Отидете на следващото ниво на менюто. Приемане на опция.
	Излизате от менюто.

За да влезнете в режим меню:

- 1 Натиснете **Меню (Меню)**.
- 2 Изберете опция.
Можете също така да преминавате през всяко ниво на менюто натискайки ▲ или ▼ за посоката, която желаете.
 - 1. Копиране
 - 2. PhotoCapture
 - 3. Печатай доклад
 - 4. Инфор. за маш.
 - 0. Инициал. настр
- 3 Натиснете **ОК** когато опцията се появи на дисплея.
Тогава дисплеят ще ви покаже следващото ниво на менюто.
- 4 Натиснете ▲ или ▼ за да отидете на следващото меню.
- 5 Натиснете **ОК**.
Когато приключите с настройката на опция, дисплеят показва **Прието**.


D

Спецификации

Общо

Капацитет на паметта	16 MB
Тава за хартия	100 листа [80 g/m ² (20 lb)]
Тип на принтера	Мастиленоструен
Метод на разпечатване	Черно: Пиезо с 94 × 1 дюзи Цветно: Пиезо с 94 × 3 дюзи
LCD (Дисплей от течни кристали)	16 символа × 1 ред
Източник на ел.захранване	AC 220 до 240V 50/60Hz
Консумация на електроенергия	Пестелив режим: Средно 4 W Спящ режим: Средно 6 W При работа: Средно 20 W

Размери

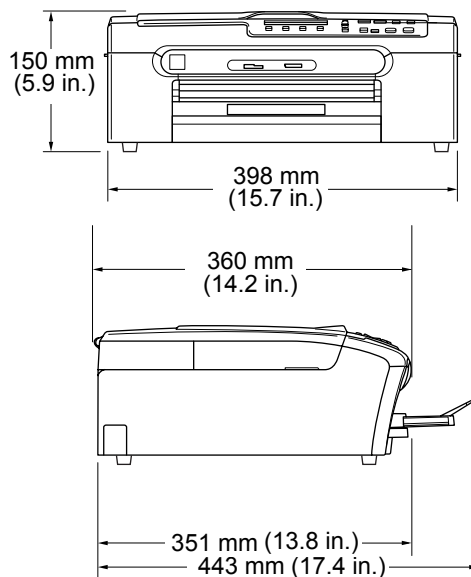

Тегло	7.1 кг (15.6 lb)
Шум	При работа: 50db или по-малко ¹
Температура	При работа: 10 до 35° C (50° F до 95° F) Най-добро качество на разпечатване: 20 до 33° C (68° F до 91° F)
Влажност	При работа: 20 до 80% (без кондензация) Най-добро качество на разпечатване: 20 до 80% (без кондензация)

¹ Това зависи от условията на разпечатване.

Консумативи

Мастило

Устройството използва отделни Black, Yellow, Cyan и Magenta касети с мастило, които са отделени от главата.

Живот на касетата с мастило

Подмяна на Касетата с мастило

Black – Приблизително 500 страници на 5% покритие на разпечатване; Yellow, Cyan и Magenta - Приблизително 400 страници на 5% покритие на разпечатване

- Когато за първи път поставяте касета с мастило, то устройството ще употреби малко количество мастило за да зареди подаващите тръбички. Този процес ще се осъществи само веднъж. С всички налични касети с мастило можете да разпечатвате определен брой страници.
- Горепосочените цифри се отнасят за продължително разпечатване с резолюция 600 x 600 dpi в нормален режим след поставяне на нова касета с мастило.
- Броят разпечатани страници на една касета може да се промени в зависимост от това колко често използвате устройството и по колко страници разпечатвате наведнъж.
- Устройството автоматично и периодично почиства главата на принтера, процес, който употребява малко количество мастило.
- Когато устройството разпознае, че касетата е празна, то малко количество мастило е останало в нея. Това е необходимо за да се предотврати изсушаването и повреждането на главата.

Консумативи за подмяна

<Black> LC1000BK, <Yellow> LC1000Y, <Cyan> LC1000C, <Magenta> LC1000M

C

ControlCenter
Вижте Ръководството за употреба на
програма на компакт-диска.

L

LCD (Дисплей от течни кристали) 39
Език 31
Контраст 31
Списък Помощ 5

P

PaperPort®
Вижте Ръководството за употреба на
програма на компакт-диска.
PhotoCapture Center™
от компютъра
Вижте Ръководството за употреба на
програма на компакт-диска.
Разпечатване на изображения 14
Разпечатване на индекса 14
CompactFlash® 12
DPOF разпечатване 15
Memory Stick Pro™ 12
Memory Stick® 12
MultiMediaCard™ 12
SecureDigital™ 12
xD-Picture Card™ 12

W

Windows®
Вижте Ръководството за употреба на
програма на компакт-диска.

B

Временни настройки на копиране 10

K

Касети с мастило
брояч на мастилото 33
подмяна 33
Клавиш Качество (копиране) 10
Консумативи 42
Копиране
бутони 10
временни настройки 10
единично 10
многократно 10

M

Мерки за безопасност 22

O

Отстраняване на неизправности 25
ако имате затруднение
копиране 27
разпечатване 25
сканиране 27
софтуер 27
PhotoCapture Center™ 27
задръствания на хартия 31
качество на разпечатване 34, 35
съобщения за грешки на дисплея 28

П

Поддръжка, текуща 33
ПОМОЩ
Съобщения на дисплея
използване на клавишите на
менюто 39
Почистване
глава 34
скенер 34
Преглед на контролния панел 3
Програмиране на устройството 39

Р

Разпечатване	
задръствания на хартия	31
затруднения	25
подобряване на качеството	34, 35
рапорти	5
Рапорти	
как се разпечатва	5
Потребителски настройки	5
Списък Помощ	5
Режим, въвеждане	
Сканиране	4
PhotoCapture	4

С

Сканиране	
Вижте Ръководството за употреба на програма на компакт-диска.	
Съобщения за грешки на дисплея	28
Не е заредена хартия	29
Невъзможна промяна	29
Невъзможно изчистване	28
Невъзможно Инициализиране	28
Невъзможно разпечатване	28
Невъзможно сканиране	28
Няма мастило	29
Почти празна	30
Пълна памет	29

Т

Транспортиране на устройството	37
--------------------------------	----

Х

Хартия	
зареждане	6

brother®

**Посетете ни в Световната Информационна
Мрежа
<http://www.brother.com>**