


HL-2035

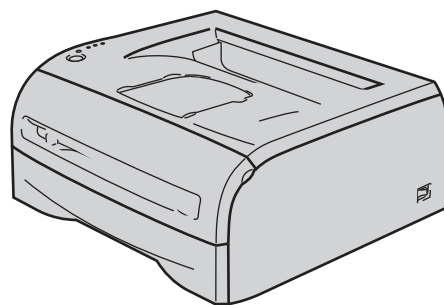

A nyomtató használata előtt be kell állítania a hardvert és telepíteni kell a nyomtatóillesztő programot. Kérjük, olvassa el a jelen Gyors telepítési útmutatóban található, a megfelelő telepítéshez és beállításhoz szükséges információkat.

1. lépés

A készülék telepítése



2. lépés

A nyomtató driver telepítése

A telepítés ezzel befejeződött!










A nyomtató használatához nézze meg a felhasználói útmutatót a CD-ROM-on.

Kérjük, mindig tartsa ezt a Gyors telepítési útmutatót és a mellékelt CD-ROM-ot könnyen, gyorsan hozzáférhető helyen.



A kézikönyvben használt jelölések

 Figyelem	 Áramütés veszélye	 Forró felület	 Vigyázat
A figyelmeztetések a személyi sérülés megelőzésének módjára hívják fel a figyelmet.	Az áramütés ikon az áramütés veszélyére figyelmeztet.	A forró felület ikon a készülék forró részeire figyelmeztet, hogy kerülje el ezek érintését.	A vigyázat felhívások a nyomtató vagy más tárgy esetleges károsodásának megelőzésére szolgáló eljárásokat határozzák meg, melyeket követnie kell illetve el kell kerülnie.
 Helytelen beállítás	 Megjegyzés	 Használati útmutató	
A helytelen beállítás ikonok nem illeszkedő eszközökre vagy műveletekre hívják fel a figyelmet.	A megjegyzések segítséget nyújtanak abban, mit tegyen egy adott helyzetben, vagy arra hívják fel a figyelmet, hogy az adott művelet más jellemzők mellett hogyan működik.	A mellékelt CD-ROM-on található Használati útmutatóban található információra utal.	

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

Az Apple és Macintosh az Apple Inc. bejegyzett védjegyei, a Safari az Apple Inc. védjegye.

A Microsoft, MS-DOS és Windows a Microsoft Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és egyéb országokban.

A Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.

Valamennyi egyéb, a jelen Gyors telepítési útmutatóban szereplő márka és terméknév az adott cég védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Szerkesztés és kiadás

A kézikönyv szerkesztése és kiadása a Brother Industries Ltd. felügyeletével, a készülék legfrissebb leírása és műszaki paraméterei alapján készült.

A kézikönyv és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül módosíthatóak.

A Brother fenntartja a jogot a műszaki jellemzők és az alkalmazott anyagok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, és nem vállal felelősséget olyan hibákért (beleértve a következmény jellegű károkat), melyek a változtatás előtt leírtakból származnak, beleértve a felhasználói kézikönyv sajtó- és egyéb hibáit, de nem korlátozva azokra.

Ezt a terméket professzionális környezetben történő használatra tervezték.

Szerzői jog és licenc

© 2008 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Biztonsági óvintézkedések	4
A nyomtató biztonságos használata	4
Szabályozások	5

Üzembe helyezés

A csomag tartalma	7
Vezérlőpult	8
A nyomtatón található LED-ek jelzései	8
Mellékelt CD-ROM	9

1. lépés – A készülék telepítése

Tegye a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.....	10
A fényérzékeny henger és festékkazetta telepítése.....	11
Papír töltése a papírtálcába	11
Tesztoldal nyomtatása	12

2. lépés – A nyomtató driver telepítése

Windows®

USB interfész kábel használata esetén	14
---	----

Macintosh®

USB interfész kábel használata esetén	16
Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb verzió.....	16
Mac OS® 9.1 - 9.2 felhasználók.....	17

Egyéb információk

Fogyóeszközök	18
A nyomtató szállítása	18

Hibaelhárítás




A CD-ROM-on található Használati útmutató 6. fejezet

A nyomtató biztonságos használata


FIGYELEM




A nyomtató belsejében magasfeszültségű elektródák találhatók. A nyomtató belsejének tisztítása előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a hálózati kapcsolót és kihúzta-e a hálózati kábel csatlakozóját a konnektorból.

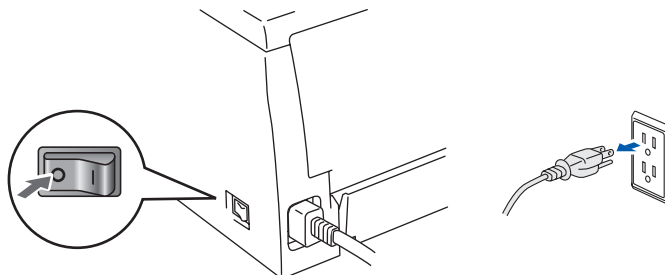


Nedves kézzel NE nyúljon a csatlakozóhoz. Ellenkező esetben áramütés érheti.

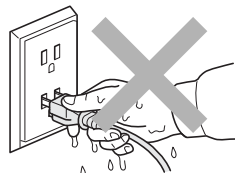

Közvetlenül a nyomtató használata után a nyomtató egyes belső részei különösen forrók lehetnek. A nyomtató elő- vagy hátlapjának lehajtása után NE érintse az ábrán beszínezett részeket.

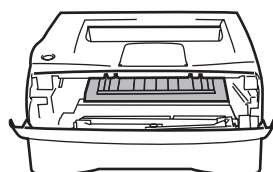


A nyomtató belseje
(előlnézet)

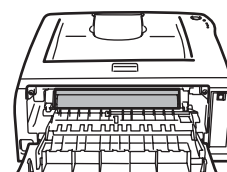

A nyomtató belseje
(hátnézet)



NE vegye le illetve ne rongálja meg a égető egységen illetve annak közelében található figyelmeztető címkét.

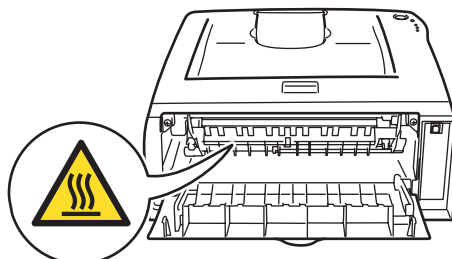

A szétszóródott festékport NE porszívóval takarítsa fel. A porszívó belsejében összegyűlt festékpó meggyulladhat és tüzet okozhat. Kérjük, a festékpórt száraz, nem foszló kendővel törölje fel és a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően dobja ki.



Ne használjon gyúlékony anyagokat és semmiféle aeroszolt a gép belsejének vagy külsejének tisztításához. Gyúlékony anyagok használata a nyomtató közelében tüzet vagy áramütés okozhat. A készülék tisztításának lehetőségei megtalálhatóak a Használati útmutatóban.



Szabályozások

Fontos

A B osztályú digitális eszközök követelményeinek megfelelően árnyékolt interfész kábelt használjon. A Brother Industries, Ltd. által nem egyértelműen jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

Rádió interferencia (Csak 220 - 240V modellek)

Ez a nyomtató megfelel az EN55022 (CISPR 22. közzététel)/B osztály előírásainak.

A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy az alábbi interfészkábel használja-e.

1. USB kábel.

A kábel nem lehet 2 méternél hosszabb.

EC megfelelési bizonylat

EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant
Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : HL-2035
Model Number : HL-20

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Harmonized standards applied :

Safety EN60950-1:2001

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 6th February, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

EC megfelelési bizonylat

Gyártó

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japán

Üzem

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, Kína

Kijelentjük, hogy:

Termékleírás: Lézernyomtató

Terméknév : HL-2035

Modell szám: HL-20

összhangban van a következő irányelvek
előírásaival: 2006/95/EEC alacsony feszültség
direktíva, és 2004/108/EEC Elektromágneses
kompatibilitás direktíva.

Az alkalmazott egyeztetett szabványok:

Biztonság EN60950-1:2001

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 B osztály

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

A CE jelzés első kiadásának éve: 2008

Kibocsátó: Brother Industries, Ltd.

Dátum: 2007. szeptember 6.

Hely: Nagoya, Japán

Aláírás: _____

Junji Shiota

Vezérigazgató

minőségbiztosítási osztály.

Nyomtatási & Megoldások Vállalat

Nemzetközi ENERGY STAR® megfelelési nyilatkozat

A nemzetközi ENERGY STAR® program célja az
energiatakarékos irodagépek fejlesztésének és
népszerűsítésének elősegítése.

Az ENERGY STAR® partnereként a Brother
Industries, Ltd. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel
az ENERGY STAR® energiahatékonysági
irányelveinek.



IEC 60825-1 előírás (Csak 220 - 240 V modellek)

Az IEC 60825-1 meghatározása szerint ez a
nyomtató egy 1-es osztályú lézertermék. Azokban az
országokban, ahol ez szükséges, az alábbi címke
található a készüléken.



Ebben a nyomtatóban 3B osztályú lézertűzdióda van,
mely a letapogató egységben láthatatlan
lézertűzdióda bocsát ki. A letapogató egységet
semmilyen körülmények között ne nyissa fel.

! Vigyázat

A Használati útmutatóban ismertetettől eltérő
használati mód, beállítás, illetve irányítás káros,
láthatatlan lézertűzdióda károsodást okozhat.

Belső lézertűzdióda

Maximális sugárzási teljesítmény: 10 mW

Hullámhossz: 780 - 800 nm

Lézertűzdióda osztály: 3B osztály

FONTOS - Biztonsága érdekében

A biztonságos üzemeltetés érdekében a mellékelt
földelt csatlakozót szabványos földelt
csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, mely a normál
háztartási hálózaton keresztül megfelelő földeléssel
rendelkezik.

A nyomtatóhoz csak földelt csatlakozóval ellátott,
megfelelően huzalozott hosszabbítót használjon.
Nem megfelelően huzalozott hosszabbító személyi
sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
A tény, hogy a készülék megfelelően működik, nem
jelenti azt, hogy a hálózati feszültség ellátás
megfelelően földelt, és hogy a telepítés teljesen
biztonságos. Biztonsága érdekében, ha kétségei
vannak a biztonságos földelést illetően, forduljon
képzett villanyszerelőhöz.

Csatlakozás bontása

A nyomtatót könnyen hozzáférhető elektromos
csatlakozó aljzat közelében kell elhelyeznie.
Szükség, vészhelyzet esetén a teljes
árammentesítéshez ki kell húznia a hálózati kábelt a
csatlakozóaljzattól.

Figyelem - A nyomtatót földelni kell.

A hálózati kábelben a huzalok az alábbi kód szerint
vannak színezve:

Zöld és sárga: Föld

Kék: Nulla


Barna: Fázis

Bármilyen kétség esetén kérje szakképzett
villanyszerelő segítségét.

A csomag tartalma





A doboz tartalma országonként eltérő lehet.

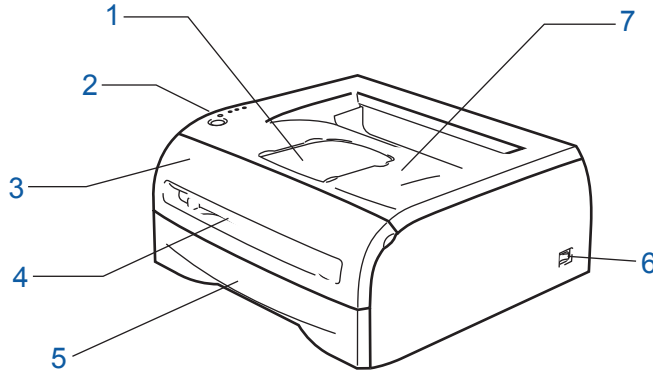Őrizze meg a csomagolóanyagokat és a nyomtató dobozát, mivel szüksége lehet rájuk a nyomtató esetleges későbbi szállításakor.



- 1 Írással lefelé fordított nyomatok kimeneti lapgyűjtő tálcájának laptámasza (Laptámasz)
- 2 Vezérlőpult
- 3 Előlap
- 4 Kézi adagolás nyílás

- 5 Papírtálca
- 6 Hálózati kapcsoló
- 7 Írással lefelé fordított nyomatok kimeneti lapgyűjtő tálcája (felső kimeneti tálca)

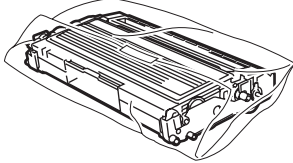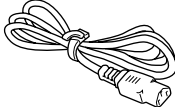
 CD-ROM (Tartalmazza a Használati útmutatót is)	 Gyors telepítési útmutató	 Fényérzékelő henger egység	 Hálózati kábel
---	---	--	--

Az interfész kábel nem szabvány tartozék. Vásároljon egy megfelelő interfész kábelt, ha szüksége van rá.


■ USB kábel

- Kérjük győződjön meg róla, hogy a használt USB 2.0 interfész kábel 2 méternél (6 láb) nem hosszabb.
- Most még NE csatlakoztassa az interfész kábelt. Az interfész kábelt a nyomtató meghajtó telepítése közben kell majd csatlakoztatni.
Ha USB kábelt használ, győződjön meg róla, hogy azt a számítógép USB portjához csatlakoztatta, nem pedig egy billentyűzetet, vagy tápfeszültség nélküli USB hubon lévő USB porthoz.
- A Windows® 95 és a Windows NT® 4.0 nem támogatja az USB-t.

Vezérlőpult

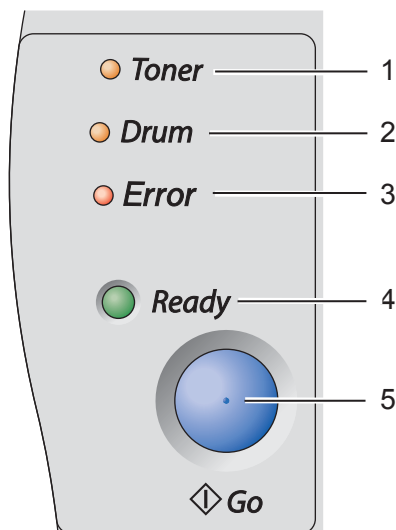

- 1 **Toner LED**
A Toner LED azt jelzi, hogy a festékkazetta kifogyóban van, vagy élettartama végéhez ért.
- 2 **Drum LED**
A Drum LED azt jelzi, hogy a fényérzékeny henger majdnem élettartama végéhez ért.
- 3 **Error LED**
Az Error LED azt jelzi, hogy a nyomtató a következő állapotok valamelyikében van:
Nincs papír / Papírelakadás / Fedél nyitva
- 4 **Ready LED**
A Ready LED azt jelzi, hogy a nyomtató kész, vagy hogy adatok maradtak vissza.
- 5 **Go gomb**
Felébresztés / Hibajelenség kiküszöbölése / Lapdobás / Feladat törlése / Újranyomtatás

 A vezérlőpulttal kapcsolatos részletes információkhoz kérjük, tanulmányozza a CD-ROM-on található Használati útmutató 3. fejezetét.


A nyomtatón található LED-ek jelzései

★ : Villog

● : ÉG

○ : NEM ÉG

Nyomtató LED	Készlet/KI	Melegedés	Nyomatásrakész	Adatok fogadása	Memóriában maradt nyomtatási adatok
Toner	○	○	○	○	○
Drum	○	○	○	○	○
Error	○	○	○	○	○
Ready (Zöld)	○	★	●	★	★

Nyomtató LED	Toner kifogyóban ¹	Toner élettartam vége	Dob élettartam vége ¹	Nincs papír Lapelakadás	Nincs papír	Dob hiba	Karbantartás szükséges
Toner (Sárga)	★	●	○	○	○	○	★
Drum (Sárga)	○	○	★	○	○	★	★
Error (Piros)	○	○	○	★	●	★	★
Ready (Zöld)	●	○	●	○	○	○	★
 Használati útmutató	5. fejezet	5. fejezet	5. fejezet	6. fejezet	1. fejezet	3. fejezet	3. fejezet

¹ A LED a következő időmintázat szerint villog: felváltva 2 másodpercig ég, majd 3 másodpercig nem.


Mellékelt CD-ROM

A CD-ROM-on sokrétű információt találhat.


Windows®




Macintosh®

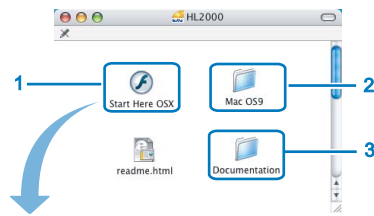

- 1 Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb verzió felhasználói
- 2 Mac OS® 9.1 - 9.2 felhasználói
Ez a menüablak nem érhető el a Mac OS® 9.1-9.2. operációs rendszereken.
- 3 Lásd a nyomtató Használati útmutatót HTML formátumban.

(Lásd az alábbi dokumentációt )

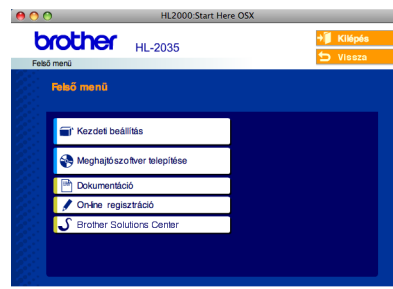

Kezdeti beállítás

Oktatófilm a nyomtató beállításához.

Mehajtószoftver telepítése

A nyomtató meghajtó telepítése.

Telep. meghajtókat vagy progr. kat. (Windows® felhasználóknak)

Opcionális meghajtószoftver telepítése.

Dokumentáció

Lásd a nyomtató Használati útmutatót HTML formátumban.

A Használati útmutatót a Brother Solutions Center weboldalon PDF formátumban is megtalálhatja.

A HTML formátumú Használati útmutató az illesztőprogram telepítése során automatikusan telepítődik. (Csak Windows® felhasználóknak) Kattintson a **Start** gombra, majd a **Programok**¹ gombra, válassza ki nyomtatóját (pl. Brother HL-2035), végül a Használati útmutatót. Ha nem akarja telepíteni a Használati útmutatót a nyomtató meghajtó telepítése során, válassza az **Egyedi telepítés** pontot a **Mehajtószoftver telepítése** menüben, és kattintson a **Használati útmutató HTML formátumban** opcióra, annak kijelölését megszüntetve.

¹ Valamennyi program Windows® XP operációs rendszerben

On-line regisztráció

Regisztrálja a terméket on-line.

Brother Solutions Center

A Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) valamennyi nyomtatással kapcsolatos kérdésére és problémájára választ, illetve megoldást kínál. Innen letöltheti nyomtatójához a legújabb meghajtó- és segédprogramokat, elolvashatja a "Gyakran feltett kérdések"-re (FAQ) adott válaszokat és a hibaelhárítási javaslatokat, valamint megismerkedhet nyomtatási megoldásokkal.

Megjegyzés

Csökkent látóképességű felhasználók számára készítettünk egy HTML fájlt, amely a mellékelt CD-ROM-on található: readme.html. Ez a fájl a Screen Reader text-to-speech (felolvasó) szoftver segítségével is elolvasható.

1 Tegye a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba

Windows® felhasználóknak

⊘ Helytelen beállítás

NE csatlakoztassa az interfész kábelt. Az interfész kábelt az illesztőprogram telepítése közben csatlakoztassa.




- 1 Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A nyitó képernyő automatikusan megjelenik. Válassza ki a kívánt nyelvet.



- 2 Kattintson a **Kezdeti beállítás** pontra a menüablakban.




- 3 A kezdeti telepítéssel kapcsolatos utasítások megjelennek a képernyőn, kérjük kövesse ezeket valamint a 11.-12. oldalon található lépéseket.

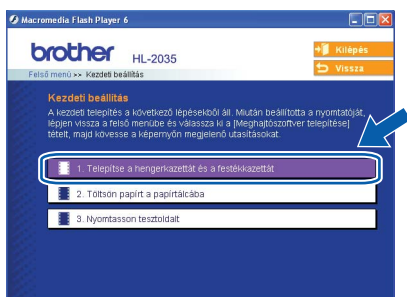


Macintosh® felhasználóknak

⊘ Helytelen beállítás

NE csatlakoztassa az interfész kábelt. Az interfész kábelt az illesztőprogram telepítése közben csatlakoztassa.

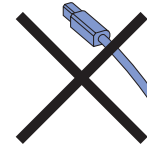


- 1 Mac OS® 9.1 - 9.2 felhasználók - kérjük, lapozzanak a következő oldalra. Mac OS® 10.2.4 vagy újabb verziójú operációs rendszer felhasználók, helyezték a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba, majd kattintsanak a **HL2000** ikonra. Kattintson duplán a **Start Here OS X** ikonra. Válassza ki a kívánt nyelvet.

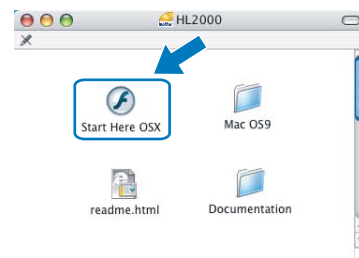

- 2 Kattintson a **Kezdeti beállítás** pontra a menüablakban.




- 3 A kezdeti telepítéssel kapcsolatos utasítások megjelennek a képernyőn, kérjük kövesse ezeket valamint a 11.-12. oldalon található lépéseket.

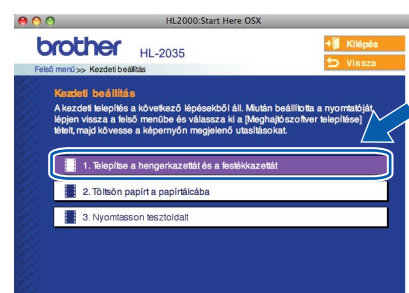


2 A fényérzékeny henger és festékkazetta telepítése

⊘ Helytelen beállítás


NE csatlakoztassa az interfész kábelt. Az interfész kábelt az illesztőprogram telepítése közben csatlakoztassa.

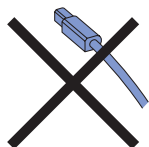

- 1 Nyissa le a nyomtató előlapját.
- 2 Csomagolja ki a fényérzékeny henger és festékkazetta egységet.
- 3 Többször rázza meg oldalirányban, egyenletesen elosztatva a festékport a kazettában.

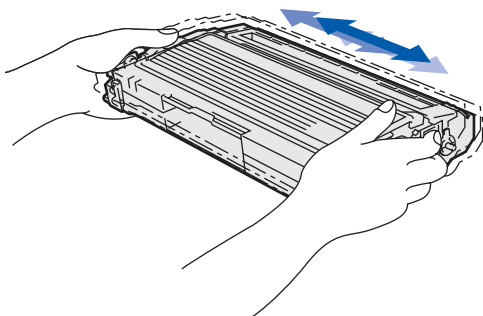


- 4 Helyezze be a fényérzékeny henger és festékkazetta egységet a nyomtatóba.

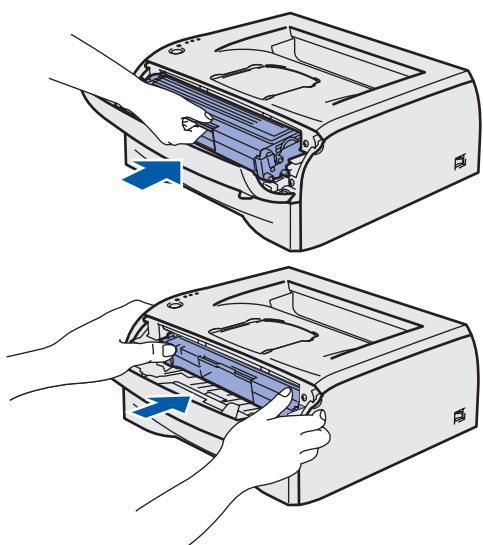


- 5 Hajtsa fel a nyomtató előlapját.

3 Papír töltése a papírtálcába

- 1 A papírtálcát teljesen húzza ki a nyomtatóból.

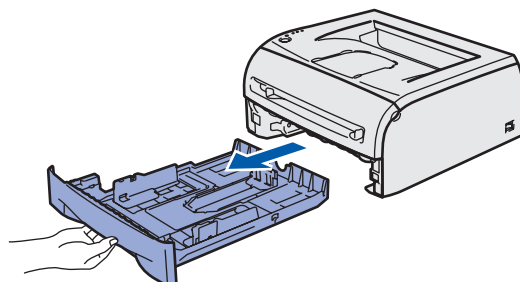


- 2 Miközben lenyomva tartja a lapvezető kioldó kart (1), tolja addig a lapvezetőket, amíg a papírhoz nem illeszkednek. Ellenőrizze, hogy a lapvezetők szilárdan rögzítve vannak-e vájataikban.

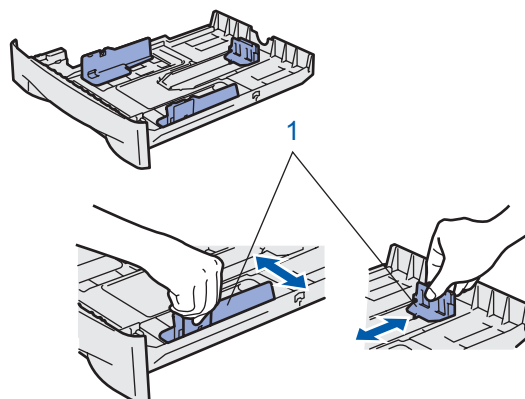

- 3 Alaposan pörgesse át a papírköteget, hogy elkerülje a lapelakadást vagy hibás adagolást.

- 4 Tegyen papírt a papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papír a tálcában vízszintesen fekszik, és a maximális papírmagasság jel alatt van a köteg teteje (1).

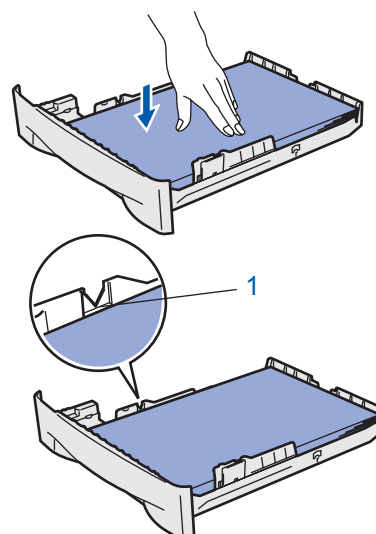

- 5 A papírtálcát ütközésig nyomja a nyomtatóba. Ellenőrizze, hogy teljesen be van-e nyomva.


4 Tesztoldal nyomtatása

⊘ Helytelen beállítás


Még **NE** csatlakoztassa az interfész kábelt.




- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki van-e kapcsolva. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a nyomtatóhoz.
- 2 Dugja be a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóba. Kapcsolja be a nyomtatót.
- 3 Nyissa ki a támasztószárnyat.

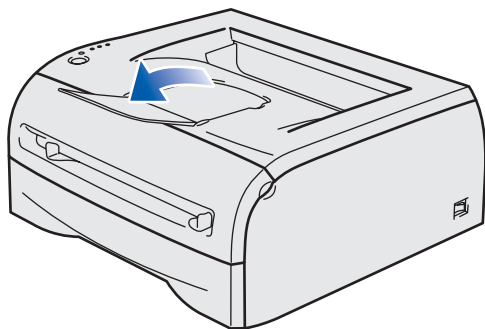

- 4 Ha a nyomtató bemelegedett, a **Ready LED** abbahagyja a villogást, és zöld színnel világít.

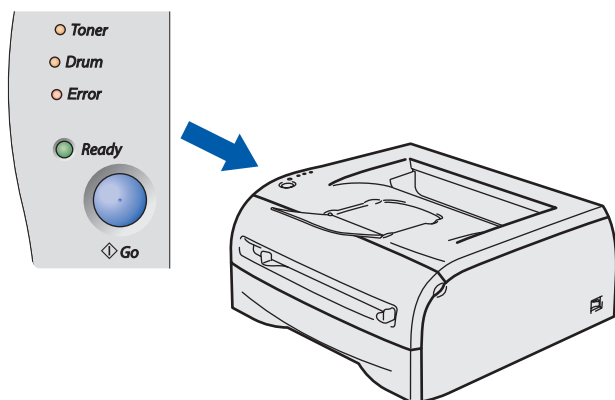

- 5 Nyomja meg a **Go** gombot. A nyomtató tesztoldalt nyomtat. Ellenőrizze a kinyomtatott oldalt.

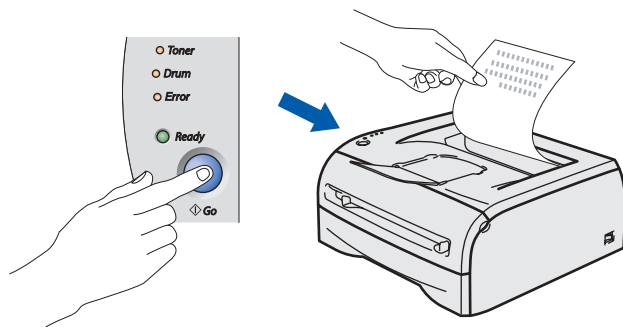

📄 Megjegyzés

Ez a funkció nem érhető el azután, hogy az első nyomtatási munkát elküldte a számítógépről a nyomtatóra.

Kövesse az itt megadott utasításokat az operációs rendszerének és interfészének megfelelően.

A legújabb illesztőprogramok, dokumentációk letöltésére, valamint problémájára a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása érdekében látogassa meg a Brother Solutions Center weboldalát <http://solutions.brother.com>, amely akár közvetlenül is elérhető CD-ROM-ról / illesztőprogramból.

Windows®

USB interfész kábel használata esetén 14



Macintosh®

USB interfész kábel használata esetén 16




- Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb verzió 16
- Mac OS® 9.1 - 9.2 felhasználók 17

USB interfész kábel használata esetén


Megjegyzés

Ha az **Új hardver varázsló** megjelenik számítógépén, kattintson a **Mégse** gombra.

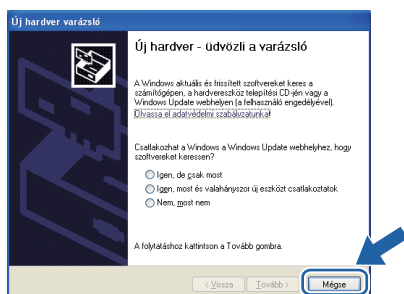

Az illesztő program telepítése és a nyomtató csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Ellenőrizze, hogy az USB interfész kábel **NINCS** a nyomtatóhoz csatlakoztatva, majd kezdje meg az illesztőprogram telepítését. Ha már csatlakoztatta a kábelt, húzza ki a nyomtatóból.

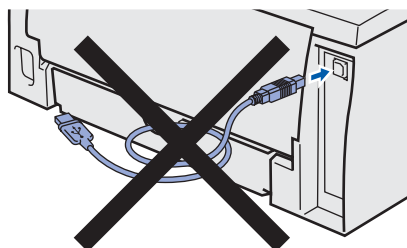


- 2 Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** pontra a menüablakban.



- 3 Kattintson az **USB kábelt használók** pontra.


Megjegyzés

Windows Vista® esetén, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** ablak, kattintson a **Folytatás** gombra.

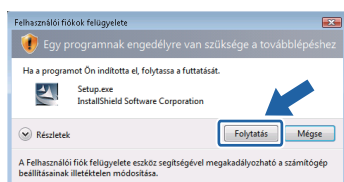

- 4 Ha megjelenik a **Licencszerződés** ablak, kattintson a **Igen** gombra, amennyiben elfogadja a feltételeket.

- 5 Ha ez a képernyő megjelenik, ellenőrizze, hogy a nyomtató áramkapcsolója be van-e kapcsolva. Csatlakoztassa az USB interfész kábelt számítógépéhez, majd a nyomtatóhoz. Kattintson a **Tovább** gombra.

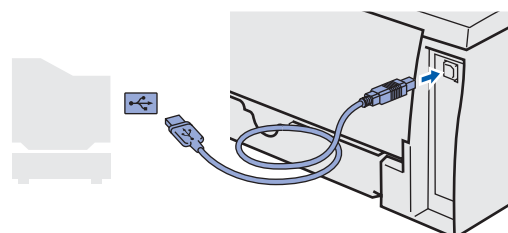

- 6 Kattintson a **Befejezés** gombra.

Megjegyzés

Ha on-line kívánja regisztrálni készülékét, jelölje be az **On-line regisztráció** pontot.



Windows® 98/Me felhasználóknak:
A beállítás ezzel végetért.

Megjegyzés


A **HL-2030 sorozatú** nyomtató meghajtó telepítése befejeződött.

Most menjen


Windows® 2000/XP felhasználóknak:
Lépjenek tovább a 'Beállítás alapértelmezett nyomtatóként' pontra.

A nyomtató alapértelmezettként történő beállítása
(Csak Windows® 2000/XP operációs rendszerek esetén)


- 1 Nyomja meg a **Start** gombot és válassza a **Nyomtatók és faxok** pontot.

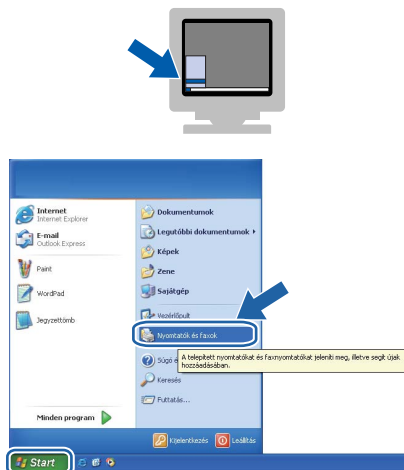

- 2 Válassza ki a Brother nyomtató ikont.

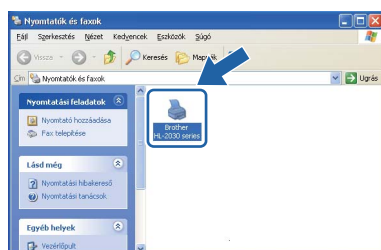

- 3 Kattintson a **Fájl**, majd a **Beállítás alapértelmezettként** pontra.

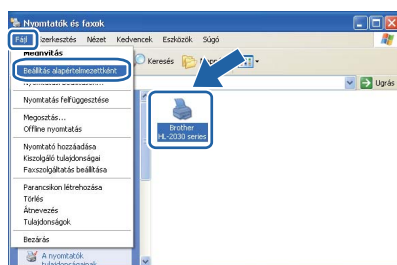

OK! A beállítás ezzel végetért.

Megjegyzés _____

A HL-2030 sorozatú nyomtató meghajtó telepítése befejeződött.

USB interfész kábel használata esetén

Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb verzió


A nyomtató csatlakoztatása a Macintosh® számítógéphez és a meghajtó program telepítése

- 1 Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** pontra a menüablakban.



- 2 Kattintson az **USB kábelt használók** pontra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Indítsa újra Macintosh® számítógépét.


- 3 Csatlakoztassa az USB interfész kábelt Macintosh® számítógéphez, majd a nyomtatóhoz.

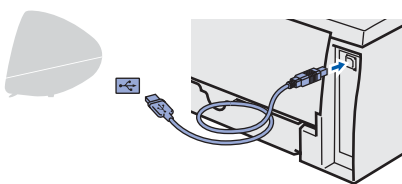

⊘ Helytelen beállítás

A nyomtatót **NE** csatlakoztassa tápfeszültség ellátás nélküli USB hubhoz vagy bilentyűzetnél lévő USB porthoz.

- 4 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
- 5 Kattintson a **Go**, majd az **Applications** pontra.

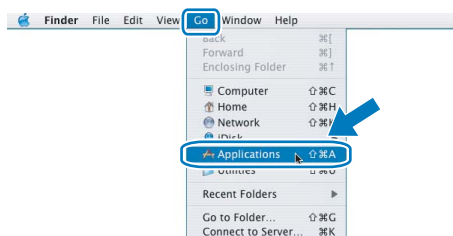


- 6 Kattintson duplán a **Utilities** mappára.
- 7 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility** ikonra.




Megjegyzés

Mac OS® X 10.2 felhasználók kattintsanak a **Print Center** ikonra.


- 8 Kattintson az **Add** gombra.

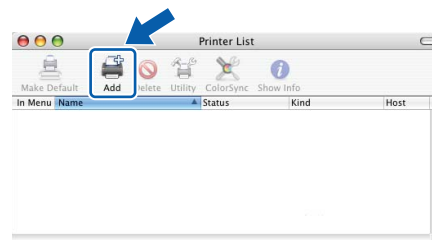


- 9 Válassza az **USB** pontot.

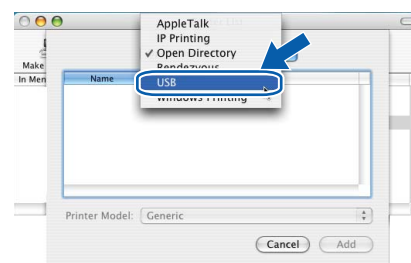

- 10 Válassza ki a megfelelő nyomtatót, majd kattintson az **Add** gombra.

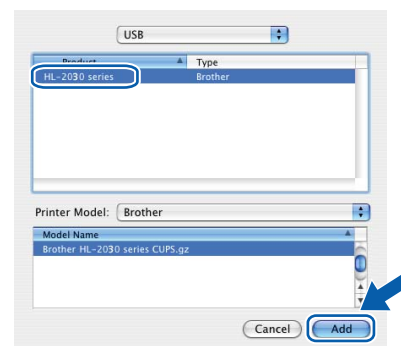

- 11 Kattintson a **Printer Setup Utility**, majd a **Quit Printer Setup Utility** pontokra.

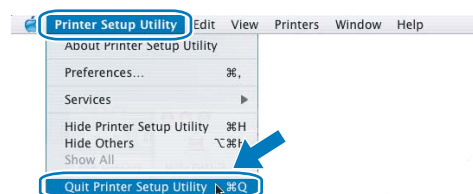

- ⊙ **OK!** A beállítás ezzel végetért.




Megjegyzés

A **HL-2030 sorozatú** nyomtató meghajtó telepítése befejeződött.

Mac OS® 9.1 - 9.2 felhasználók

A nyomtató csatlakoztatása a Macintosh® számítógéphez és a meghajtó program telepítése


- 1** Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. Kattintson duplán a **Mac OS 9** mappára.

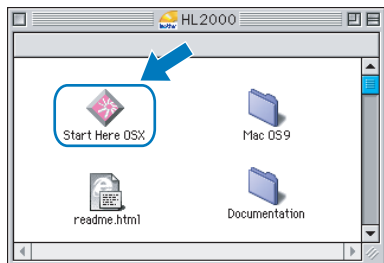


- 2** Kattintson duplán az Ön nyelvvel jelzett mappára.



- 3** A nyomtató illesztő (meghajtó) program telepítéséhez kattintson duplán a **Printer Driver Installer** ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd indítsa újra Macintosh® számítógépét.

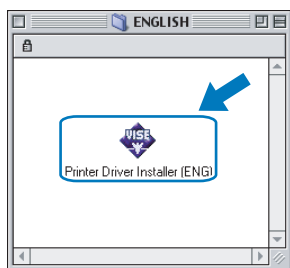



- 4** Csatlakoztassa az USB interfész kábelt Macintosh® számítógéphez, majd a nyomtatóhoz.

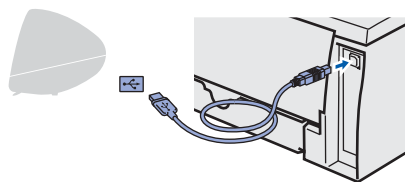


- 5** Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.



- 6** Az **Apple®** menüben kattintson a **Chooser** pontra

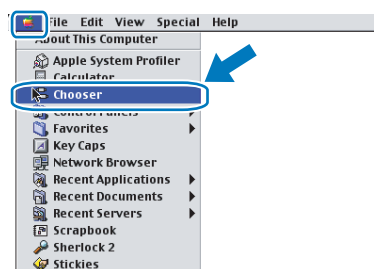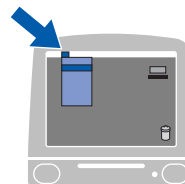

- 7** Kattintson a **Brother Laser** ikonra. A **Chooser** ablak jobb oldalán válassza ki a nyomtatót, melyre nyomtatni kíván. Zárja be a **Chooser** ablakot.

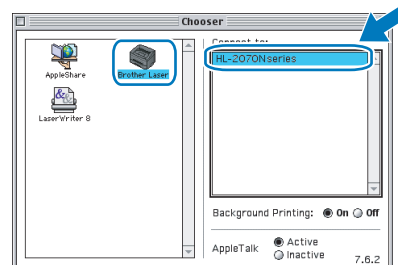

OK! A beállítás ezzel végetért.

Megjegyzés

A **HL-2030 sorozatú** nyomtató meghajtó telepítése befejeződött.

Helytelen beállítás



A nyomtatót **NE** csatlakoztassa tápfeszültség ellátás nélküli USB hubhoz vagy bilentyűzetten lévő USB porthoz.

Fogyóeszközök

A fogyóeszközök cseréjének szükségességét a vezérlőpult LCD kijelzőjén megjelenő hibaüzenet jelzi. A nyomtatóhoz szükséges fogyóeszközökkel kapcsolatos további információt a <http://solutions.brother.com> weboldalon talál, vagy a helyi Brother viszonteladótól kérhet.



Lásd a CD-ROM-on található Hálózati használati útmutató 5. fejezetét.

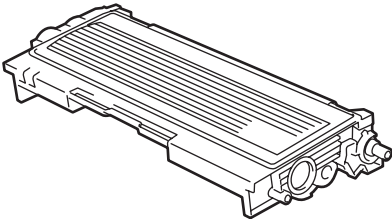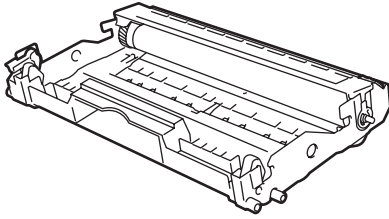Festékkazetta	Fényérzékes henger egység
	


A nyomtató szállítása

Ha valamilyen okból szállítani kell a nyomtatót, a szállítás során előforduló sérülések megelőzésére gondosan csomagolja be. Javasoljuk, hogy őrizze meg az eredeti csomagolást, és azt használja ilyen esetben. A nyomtató szállítására célszerű a szállítóval megfelelő biztosítást köttetni.


! VIGYÁZAT

A nyomtató szállításához távolítsa el a FÉNYÉRZÉKENY HENGER és a FESTÉKKAZETTA egységet a nyomtatóból és helyezze egy nejlonzsákba. Ha szállításhoz nem távolítja el az egységet a nyomtatóból és helyezi egy nejlonzsákba, az a nyomtató súlyos károsodásához vezethet és ÉRVÉNYTELENNÉ TEHETI A GARANCIÁT.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtató hálózati kapcsolóját, majd húzza ki a kábelt a hálózatról.

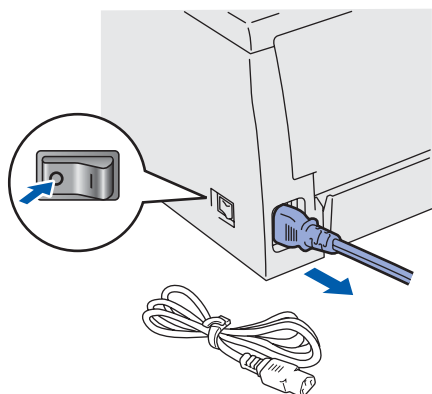

- 2 Távolítsa el a nyomtatóból a fényérzékes henger és festékkazetta egységet. Tegye egy nejlonzsákba és zárja le tökéletesen a zsákot.

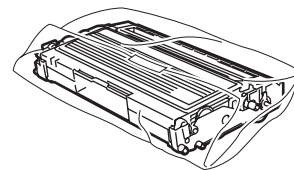

- 3 Csomagolja vissza a nyomtatót.

