


brother[®]

Hafciarka

Dodatek do instrukcji obsługi

Product Code (Kod produktu): 884-T07

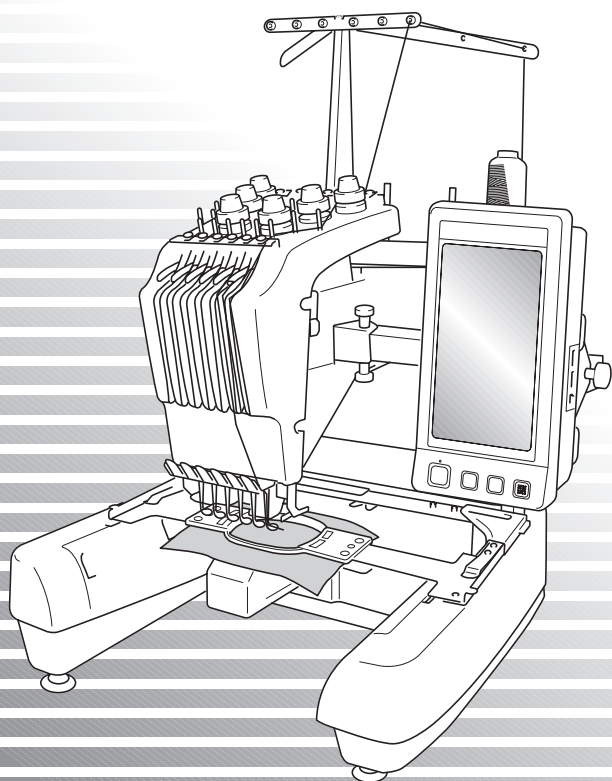

Dodatkowe funkcje hafciarki PR650e

W wersjach 2 i 3 dodano następujące funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać zarówno niniejszą instrukcję, jak i instrukcję obsługi (zawierającą opis wersji 1) dołączonej do maszyny PR650e.

■ **Dodano dziesięć wzorów haftu** ().

Szczegółowe informacje na temat wzorów znajdują się w Skróconej instrukcji obsługi.

■ **Można zmieniać jasność ekranu LCD. (str. 1)**

■ **Można anulować ustawienia kolorów nici dotyczące poprzednich wzorów ściegów. (str. 2)**

■ **Przesuwanie do przodu lub do tyłu o 500 úciągów. (str. 3)**

■ **Grupowanie łączonych wzorów. (str. 3-str. 5)**

Przy użyciu tej funkcji powtarzający się wzór można wyszyć bez sortowania kolorów.

■ **Ekran ustawień składa się teraz z sześciu stron.**

Rysunki i opis znajdują się w Skróconej instrukcji obsługi maszyny PR650e. (str. 9)

■ **Dodano funkcję Link. (str. 5)**

Ta funkcja umożliwia edycję wzorów haftu w oprogramowaniu do edycji haftu dostarczanym z funkcją Link, takim jak PE-DESIGN NEXT lub nowsze, i przesyłanie ich z komputera do wielu hafciarek. Dokładne specyfikacje maszyny dotyczące łączenia można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy.




■ **Numery nici określone przez producenta można wyświetlić na urządzeniu, jeśli wartość kodu nici PES to „ON”. (str. 10)**


■ **Na ekranie haftowania można wyúwietlić czas pozostały do zatrzymania hafciarki. (str. 11)**

■ **Jeúli zastosowano tymczasowe ustawienie igielnicy, na ekranie haftowania zostanie wyúwietlona ikona () wskazująca wybraną igielnicę. (str. 11)**

Regulacja jasności wyúwietlacza

Jeúli obraz wyúwietlany na ekranie LCD jest za ciemny lub za jasny, można zmienić jasność ekranu.

- 1 Naciúnij  .
- 2 Wyúwietl stronę 5 ekranu ustawieñ.
- 3 Naciúnij  lub  , aby wyregulować jasność wyúwietlacza.

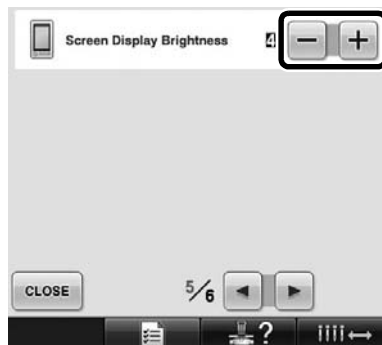

- * Im mniejsza wartość tego ustawienia, tym ciemniejszy obraz. Im wyższa wartość tego ustawienia, tym jaśniejszy obraz.

Anulowanie ustawień koloru nici dla wcześniej wyszytego wzoru




Uwaga

- Ustawienia koloru zostaną całkowicie anulowane, nawet w trakcie wykonywania haftu przez maszynę.


1

Naciśnij

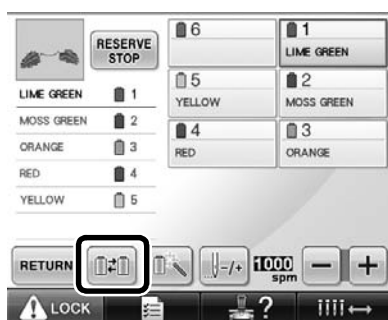


2

Naciśnij

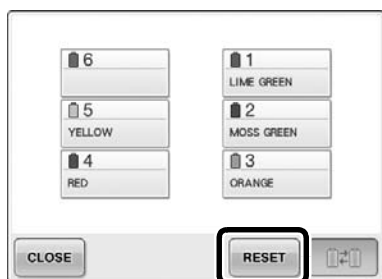

- ▶ Ustawienie koloru nici zostanie anulowane.

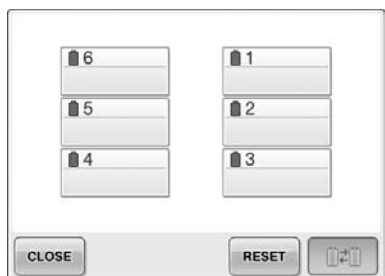

3

Naciśnij



- ▶ Kolory nici zostaną przypisane przez maszynę ponownie, niezależnie od poprzedniego ustawienia szpulki.





Uwaga


- Aktywacja tej funkcji nie powoduje usunięcia ustawień kotwiczenia igielnic, do których przypisano kolor nici (patrz „Programowane ustawienia igielnicy” na stronie 132 instrukcji obsługi hafciarki PR650e).

Przesuwanie o pięćset ściągów do przodu/do tyłu

Na ekranie nawigacji ściągów dodano opcje  i . Szczegółowe informacje na temat przesuwania między ściągami do przodu lub do tyłu można znaleźć w rozdziale „Haftowanie od początku lub ściąga wzoru” na stronie 108 instrukcji obsługi hafciarki PR650e.

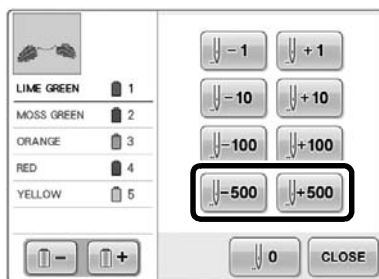

 Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje przesunięcie o pięćset ściągów do tyłu.

 Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje przesunięcie o pięćset ściągów do przodu.

Edytowanie wzorów w grupie


Łączone wzory można grupować i jednocześnie poddawać edycji (obracać, zmieniać rozmiar itp.).

- 1 Naciśnij , co spowoduje zmianę ikony na .



- Wszystkie wzory wyświetlane w obszarze danego wzoru zostaną pogrupowane.



- * Aby rozgrupować wzory, naciśnij ikonę . Jeśli istnieje wiele grup wzorów, zostanie rozgrupowana bieżąca grupa wzorów.


Szycie powielonego wzoru bez sortowania kolorów


W przypadku wzorów powielonych przy pomocy funkcji obramowań naciśnięcie **SEWING** powoduje automatyczną zmianę kolejności szycia kolorów w taki sposób, aby umożliwić szycie w danym kolorze w sposób ciągły. Wzór można edytować zgodnie z poniższą procedurą, aby umożliwić szycie z wykorzystaniem powielonego wzoru bez sortowania kolorów.


1 Utwórz wzór haftu z obramowaniem łączonym (patrz „Projektowanie powielonych wzorów” na stronie 172 w instrukcji obsługi PR650e).

2 Naciśnij , co spowoduje zmianę ikony na .


► Funkcja obramowania zostanie anulowana.

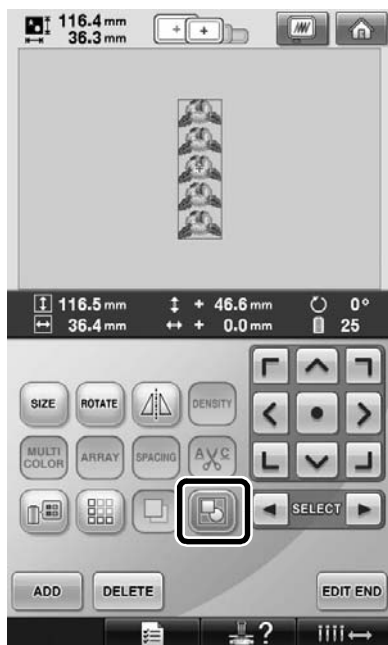


3 Jeśli jest konieczne przegrupowanie wzorów, naciśnij ikonę .

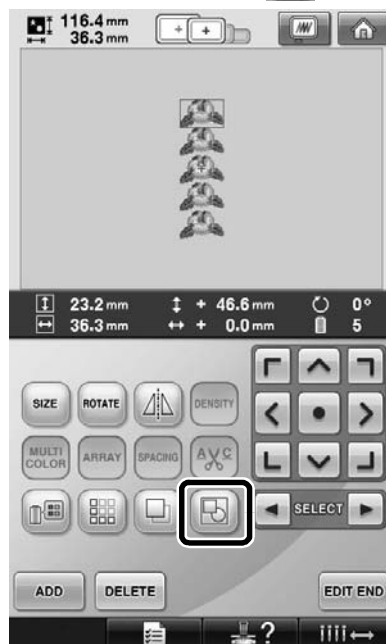


► Wszystkie wzory wyświetlane w obszarze danego wzoru zostaną pogrupowane.

4 W razie potrzeby naciśnij  w celu wyszczenia oznaczenia nici, a następnie naciśnij **CLOSE**.

(Patrz strona 175 w instrukcji obsługi PR650e)

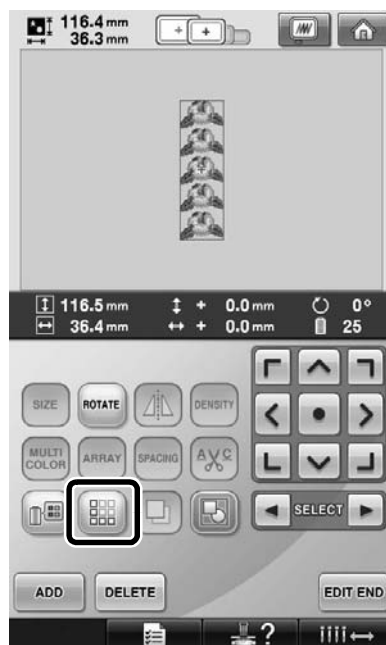

5 Naciśnij **EDIT END**, a następnie **SEWING**.

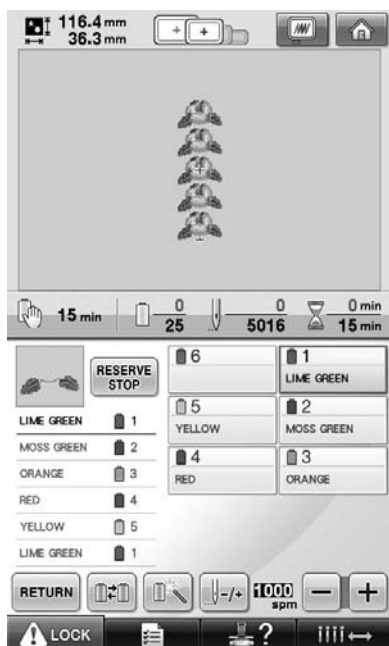


Przesyłanie wzorów haftu z komputera do maszyny (funkcja Link)

Operacje dostępne dla funkcji Link

■ Wysyłanie wielu wzorów haftu do podłączonych hafciarek

Do hafciarki można przesłać nawet 100 wzorów haftu, a stan haftowania przesyłanych wzorów można wyświetlić na monitorze komputera. Do podłączania hafciarki do komputera służy dołączony kabel USB.

■ Na komputerze można sprawdzić stan szycia hafciarki (tego modelu) (Przykład podłączenia wielu maszyn)

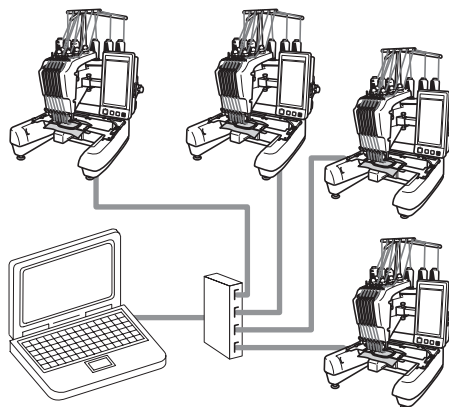



Przypomnienie

- Do podłączania do komputera kilku hafciarek należy użyć dostępnego w handlu koncentratora USB. Zalecane jest korzystanie z koncentratora USB z własnym zasilaniem. **Nie** należy używać przedłużaczy ani wzmacniaczy USB. Szczegółowe informacje na temat korzystania z koncentratora USB można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

Haftowanie przy użyciu funkcji Link




Najpierw, za pomocą oprogramowania do edycji haftu, należy utworzyć wzór haftu, który ma zostać wysłany do hafciarki.



Uwaga

- Za pomocą funkcji Link można haftować tylko dane haftu zapisane w formacie PES (.pes).
- Danych w formacie .dst nie można wybrać do wysłania z komputera za pomocą funkcji Link.
- Funkcji Link nie można używać do dużych (dzielonych) wzorów haftu.
- Do hafciarki zamocuj ramkę do haftowania o rozmiarze odpowiadającym wzorowi, który ma zostać wysłany.


1


Naciśnij , a następnie  i , aby przejść do strony 5 ekranu ustawień maszyny.

2

Naciśnij , aby włączyć funkcję Link.




► Po wyświetleniu poniższego komunikatu naciśnij .

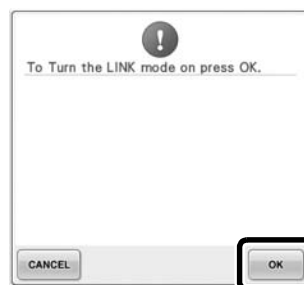


3

Wyłącz hafciarkę.

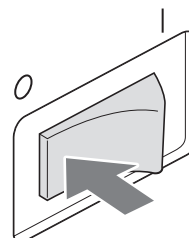


4

Podłącz hafciarkę do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

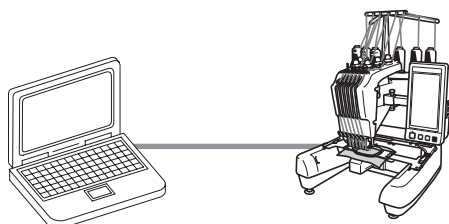

5 Włącz hafciarkę.

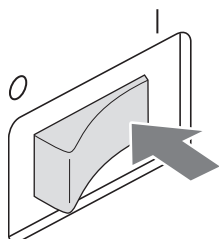

6 Zastosowanie oprogramowania do edycji haftu, dostarczanego z funkcją Link, takiego jak PE-DESIGN NEXT lub nowsze, umożliwia wysyłanie wzorów haftu do maszyny w trybie Link z komputera.

7 Po wyświetleniu poniższego komunikatu naciśnij .



- ▶ Na ekranie LCD maszyny, gdy łączy się ona z komputerem, zostanie wyświetlony komunikat.




Uwaga

- Szczegółowe informacje o korzystaniu z oprogramowania do edycji haftu można znaleźć w instrukcji obsługi, dołączonej do oprogramowania.




- * To okno dialogowe Link jest wyświetlane przez oprogramowanie PE-DESIGN NEXT.
- Wyświetlenie poniższego komunikatu o błędzie oznacza, że typ zainstalowanej w maszynie ramki do haftowania nie odpowiada rozmiarowi wzoru. Należy wymienić ramkę do haftowania na odpowiadającą rozmiarowi wzoru.

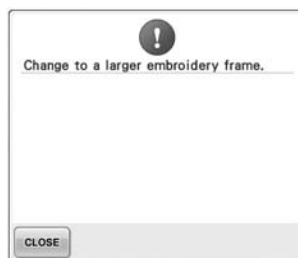

8 Po otwarciu wzoru haftu przez maszynę zostanie wyświetlony ekran haftowania.

- ▶ Otwarty wzór haftu zostanie wyświetlony w obszarze wyświetlania wzoru wraz z ikoną funkcji Link.

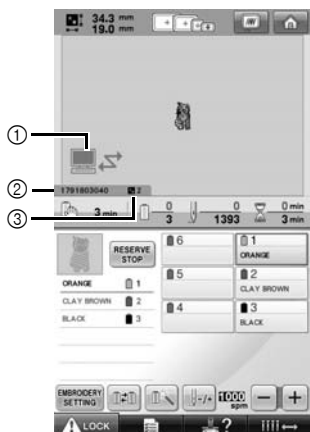

- 1 Ikona funkcji Link
- 2 10-cyfrowy identyfikator maszyny
- 3 Numer wzoru w kolekcji



- Naciśnij , aby usunąć wzór.




Przypomnienie

- Gdy hafciarka jest podłączona do komputera, jej stan można wyświetlić za pomocą funkcji oprogramowania do edycji haftu. W przypadku jednoczesnego podłączenia wielu hafciarek stan maszyn należy sprawdzić za pomocą 10-cyfrowego identyfikatora maszyny wyświetlanego na ekranie maszyny. Na komputerze można wyświetlić następujące informacje:
 - Numer szytego úcięgu i łączną liczbę úcięgów we wzorze
 - Informacje o błędach szycia


9 Aby zmienić ustawienia haftowania dla otwartego wzoru haftu, naciśnij .

- Naciśnij , gdy zostanie wyświetlony poniższy komunikat. Naciśnij , aby powrócić do ekranu haftowania.

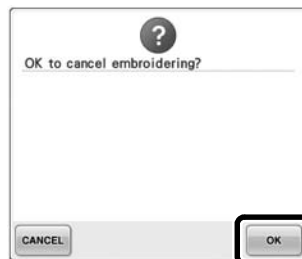

- ▶ Ponownie pojawi się ekran ustawień haftu.


10 Po określeniu żądanych ustawień naciśnij , aby powrócić do ekranu haftowania.

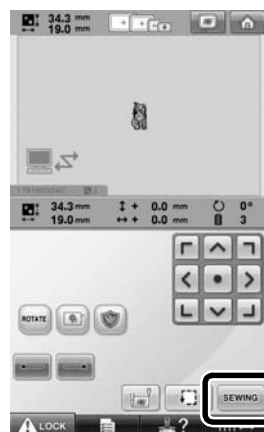

11 Naciśnij , a następnie przycisk Start/stop w celu rozpoczęcia haftowania.

- ▶ Po zakończeniu haftowania zostanie wyświetlony następujący komunikat.




12 Aby otworzyć inny wzór przesłany z komputera, naciśnij , a następnie powtórz procedurę, rozpoczynając od kroku **9**, w celu kontynuowania haftowania.

- Aby zatrzymać haftowanie lub ponownie wyhaftować ten sam wzór, naciśnij



Uwaga




- Określone w kroku **10** ustawienia ekranu haftowania są zapisywane, nawet w przypadku naciśnięcia  w celu kontynuowania szycia po zakończeniu haftowania.



Przypomnienie


- Jeżeli hafciarka zostanie wyłączona podczas haftowania, po jej włączeniu można użyć operacji wznowiania.


Wyłączanie funkcji Link

1 Naciśnij , a następnie  i , aby przejść do strony 5 ekranu ustawień maszyny.


2 Naciśnij , aby wyłączyć funkcję Link.



► Po wyświetleniu poniższego komunikatu naciśnij .

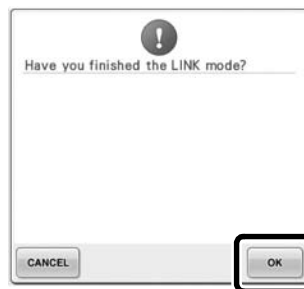

3 Wyłącz hafciarkę.

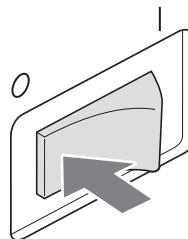

Komunikaty o błędach dotyczących funkcji Link



Maszyna nie może odebrać żadnych danych z komputera w trybie Link.

Wyłącz maszynę i sprawdź połączenie USB. Po poprawnym podłączeniu kabla USB ponownie włącz maszynę.



Maszyna nie może się komunikować z komputerem w trybie Link.

Wyłącz, a następnie ponownie włącz hafciarkę.

Wybieranie informacji o kolorze nici dla danych w formacie PES

Szczegółowy opis ekranu ustawień maszyny można znaleźć na stronie 194 instrukcji obsługi maszyny PR650e.

Można wyświetlić kolor nici dla danych w formacie PES zgodnie z ustawieniem maszyny lub ustawieniem w programie PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite lub PED-Basic (oprogramowanie do edycji haftu).


(Informacje na temat ustawienia koloru nici maszyny można znaleźć w rozdziale „Informacje dotyczące zmiany koloru nici”, na stronie 197 instrukcji obsługi hafciarki PR650e.)

Kod nici PES można wybrać na stronie 1/6 ekranu ustawień.

ON: informacje o kolorze nici będą wyświetlane zgodnie z ustawieniami programu PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite lub PED-Basic (oprogramowanie do edycji haftu).


OFF: wyświetlane informacje o kolorze nici będą zgodne z ustawieniem maszyny.

Przy zakupie hafciarki funkcja ta ustawiona jest na „ON” (włączona).

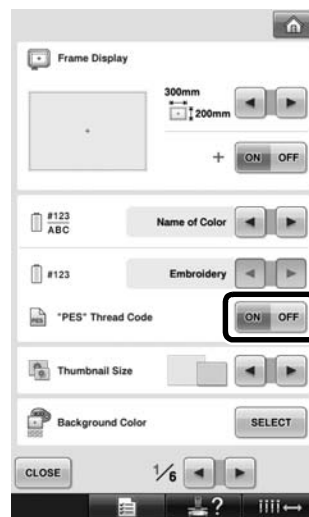

Sprawdzanie czasu do następnego zatrzymania maszyny

Na ekranie haftowania można wyświetlić czas pozostały do następnego zatrzymania hafciarki. Maszyna zatrzymuje się, gdy zaistnieje konieczność wymiany szpulki lub gdy przy użyciu innych ustawień maszyna została ustawiona tak, aby się zatrzymała. W przypadku wyświetlenia wskaźnika wymiany szpulki maszyna wymaga wymiany szpulki. Czas wyświetlany na czerwono sygnalizuje ostatni kolor haftowany przed zatrzymaniem maszyny.

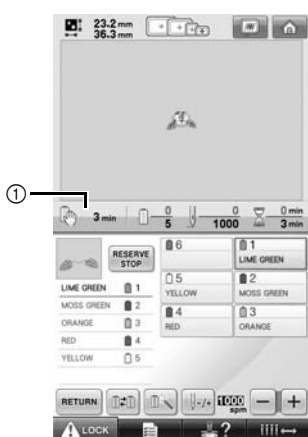

① Czas pozostały do zatrzymania maszyny



Uwaga


- Wyświetlane informacje różnią się od tych z wersji 1 (opisanych w instrukcji obsługi hafciarki PR650e).




Sprawdzanie tymczasowego ustawienia igielnicy

Na ekranie haftowania można teraz wyświetlić igielnicę z zastosowanym tymczasowym jej ustawieniem.

Szczegółowe informacje o tymczasowym ustawieniu igielnicy można znaleźć na stronie 130 instrukcji obsługi hafciarki PR650e.

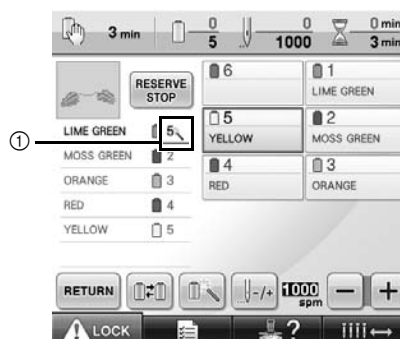

- ① Zmieni się numer igielnicy i zostanie wyświetlone ikona  w celu wskazania wybranej igielnicy.